

使用說明

威綸函式庫說明

此文件介紹威綸函式庫的功能。

UM018017T_20210125

1.介給	J I	1
2.加入	Weintek Library	1
3.PID	控制相關指令	3
3.1	PID(FB)	3
3.2	PWM(FB)	4
4.iR-C	OP 參數指令	6
4.1	Analog_Config(FB)	6
4.2	AO_Ch_Pa(FB)	6
4.3	AI_Ch_Pa(FB)	7
4.4	Analog_VI_Read(FB)	8
5.Mot	ion Control 運動控制指令	9
5.1	運動控制指令簡介	9
5.2	MC_Power(FB)軸控功能啟動	9
5.3	MC_MoveVelocity(FB)速度模式移動	12
5.4	MC_MoveAbsolute(FB)絕對位置移動	15
5.5	MC_MoveRelative(FB)相對位置移動	19
5.6	MC_Home(FB)歸原點	22
5.7	MC_Stop(FB)強制停止	24
5.8	MC_Halt(FB)暫停	25
5.9	MC_Reset(FB)錯誤重置	29
5.10) MC_Gear_Weintek(FB)電子齒輪/手搖輪	30
5.11	L MC_Cam_Weintek(FB)電子凸輪	32
5.12	2 MC_TorqueControl(FB)轉矩控制	35
6.ETN_	_PU 參數寫入	38
6.1	ETN_PU 參數功能塊簡介	38
6.2	iR-PU01-P 參數讀寫方式	38
6.3	ETN_PU_SDO(FB)讀取/寫入 PU 參數	38
6.4	ETN_PU_Pulse_Method(FB)寫入 PU 脈波方式	39
6.5	ETN_PU_Pulse_Out_Unit(FB)寫入 PU 使用者脈波單位	40
6.6	ETN_PU_Max_Setting(FB)寫入 PU 最大值設定	41
6.7	ETN_PU_Motion_Config(FB)寫入 PU 運動設定	42
6.8	ETN_PU_DI_Setting(FB)寫入 PU 數位輸入功能設定	43
6.9	ETN_PU_DI_Filter(FB)寫入 PU 數位輸入濾波設定	44
6.10) ETN_PU_DO_Setting(FB)寫入 PU 數位輸出功能設定	45
6.11	L ETN_PU_DO_Abort_Option(FB)寫入 PU 數位輸出通訊中斷設定	46
6.12	2 ETN PU Home Setting(FB)寫入 PU 歸原點設定	47

6.13	ETN_PU_AddPosition_Unit(FB)寫入 PU 編碼器使用者單位	49
6.14	ETN_PU_Motion_DIO_Setting(FB)寫入 PU 運動中數位輸入輸出功能	50
6.15	ETN_PU_PWM_Setting(FB)寫入 PU PWM 功能	51
6.16	ETN_PU_Axis_Setting(FB)寫入 PU 其他軸功能設定	52
7.PU_PW	/M 功能塊	54
7.1	PU_PWM 參數功能塊簡介	54
7.2	PU_Frequency_Transfer_PWM(FUN)	54
7.3	PU_ PWM_Output_COP(FB)	54
7.4	PU_ PWM_Output_ECAT(FB)	55
8.VAR_A	CCESS 功能	57
8.1	VAR_ACCESS 功能簡介	57
8.2	Read_Symbol	57
8.3	Write_Symbol	58
9.Weinte	ek_iBus_Library 功能塊	59
9.1.	Weintek_iBus_Library 功能簡介	59
9.2.	iBus_Info_Read	60
9.3.	iBus_PU_Read	61
9.4.	iBus_PU_Write	62
9.5.	iBus_Reg_Read	63
9.6.	iBus_Reg_Write	63
附錄 A.	Motion Control FB Error Code	66
附錄 B.	歸原點方式	67
附錄 C.	Enum 列表	74
附錄 D.	iBus FB Error Code	76

CODESYS® is a trademark of 3S-Smart Software Solutions GmbH.

本文件中出現的其他公司名、產品名或商標均為各公司的商標或註冊商標。

本文件的資訊可能隨時變更,本公司將不另行通知。

Copyright© 2018 Weintek Labs., INC. All rights reserved.




1. 介紹

此文件介紹威綸函式庫的功能,未來將依照客戶使用需要,陸續發佈新增的功能塊。


2. 加入 Weintek Library

Step1. 在威綸官網下載 cMT+CODESYS Package

網址連結[https://www.weintek.com/globalw/Download/Download.aspx] ※版本號 1.0.0.188 或更新,已自動將 Weintek_CODESYS_Library 安裝在 CODESYS 內。

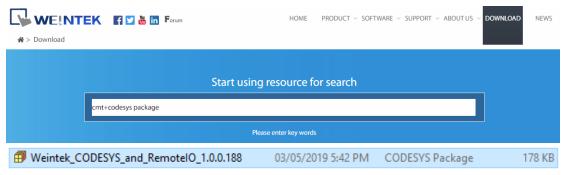


Step2. 在 [Add library] » (Miscellanuous) 下,加入 Weintek CODESYS Library

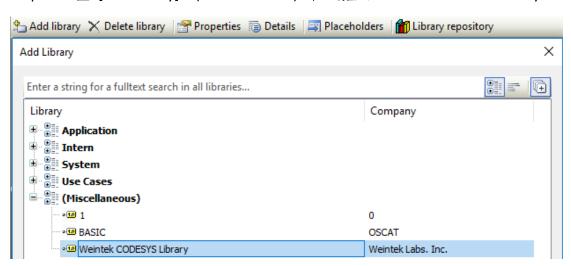

Step3. 開啟 [Details],在 Function Blocks 下可看到功能塊。



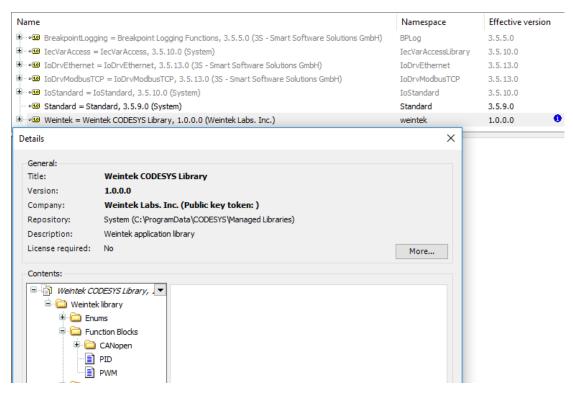

Step4. 程式中宣告功能塊。

PROGRAM PLC_PRG

VAR

PID : weintek.PID ;

END VAR

```
PID(
 FUNCTION_BLOCK PID
weintek codesys library, 1.0.0.0 (weintek labs. inc)
 VAR_INPUT
              Manual
                               BOOL Manual mode; MV := MV_Manual
 VAR_INPUT
              Run
                               BOOL Weintek PID FB enable
 VAR_INPUT
              SV
                               REAL Set Value
 VAR_INPUT
              PV
                               REAL Process Value
                               BOOL False = heating ; True = cooling
 VAR_INPUT
              Dir
 VAR_INPUT
             MV_Manual
                               REAL Manual mode Output Value
                               REAL Output Max value
              MV_Max
 VAR_INPUT
 VAR INPUT
              MV Min
                               REAL Output Min value
 VAR_INPUT
              Auto_Deadband REAL Auto tuning dead band
                               REAL Offset
 VAR_INPUT
              Bias
 VAR_INPUT
              Time_Base
                               REAL Time Base = Second;
              Error_Deadband REAL Actual MV dead band
MV REAL PID Auto output value
 VAR_INPUT
 VAR_OUTPUT MV
                               REAL Manual mode output value
 VAR_OUTPUT I_MV
 VAR_IN_OUT Kp
                               REAL Gain Proportional value
 VAR_IN_OUT Ki
                               REAL Gain Integral value
 VAR_IN_OUT Kd
                               REAL Gain Derivative value
 VAR_IN_OUT Tf
                               REAL Derivative-action time constant
                               BOOL Auto tuning enable
 VAR_IN_OUT
             Autotune
```



3. PID 控制相關指令

3.1 PID(FB)

▶ 功能:

- 該指令為比例微分積分控制器。
- "Run"為 TRUE 時,開始計算 PID 功能塊輸出。
- "Run"&"AutoTune"為 TRUE 時,PID 功能塊進行自動校正功能,等待自動校正完成,"AutoTune"轉變為 FALSE。
- 當 SV > PV 時,"Dir"設定為 FALSE; SV < PV 時,"Dir"設定為 TRUE。
- "Time_Base"更新時間不可設定為 0。
- ightarrow 方程式:MV = $K_p E + K_i \int_0^t E dt + K_d \frac{dE}{dt} + \text{BIAS}$

$$E = SV - PV$$
, when Dir = FALSE
 $E = PV - SV$, when Dir = TRUE

▶ 圖示:

PID	- 1
-Manual BOOL	REAL MV
-Run BOOL	REAL I_MV
SV REAL	BOOL ID_Error
PV REAL	_
Dir BOOL	
MV_Manual REAL	
-MV_Max REAL	
MV_Min REAL	
Auto_Deadband REAL	
-Bias REAL	
-Time_Base REAL	
-Error_Deadband REAL	
-Kp REAL	
-Ki REAL	
-Kd REAL	
-Tf REAL	
-Autotune BOOL	

輸入參數	數據類型	定義	說明
Manual	BOOL	手動模式	TRUE=輸出手動值 Mout,
			FALSE=使用 PID 控制器。
Run	BOOL	啟動功能塊器	
SV	REAL	目標值	
PV	REAL	當前值	
Dir	BOOL	控制方向	FALSE=溫升/TRUE=溫降
MV_Manual	REAL	手動輸出值	
MV_Max	REAL	輸出最大值	輸出上限
MV_Min	REAL	輸出最小值	輸出下限



Auto_Deadband	REAL	自動校正靜止	啟用自動校正期間,目標值的
/\ato_beadbana	112/12		±Auto Deadband 為靜止區間
BIAS	REAL	前饋輸出	三Auto_Deudound 為所止。但同
			H+HHHH (). (4.1.)
Time_Base	REAL	更新時間	時間單位=秒(s)
Error_Deadband	REAL	偏差靜止區間	輸出=0 的區間
輸入輸出	數據類型	定義	說明
Tf	REAL	微分區間	微分量分次輸出
			MV_d
			$= \frac{T_f * MV_{d(last \ cycle)} + K_d * E}{T_f + T_S}$
			$-{T_f+T_s}$
			MV_d =微分項輸出
			T_S =Time_Base
Кр	REAL	比例常數	
Ki	REAL	積分常數	
Kd	REAL	微分常數	
Autotune	BOOL	自動校正	啟動自動校正功能後,必須等
			待校正完畢(Tf、Kp、Ki、Kd
			更新), PID 控制器才會進行控
			制
輸出參數	數據類型	定義	說明
MV	REAL	PID 輸出	
I_MV	REAL	累積積分量	
ID_Error	BOOL	裝置編號錯誤	當使用非威綸 CODESYS 控制
			器執行 PID 功能塊,會發生錯
			誤。
			F '

※如何使用請參閱 iR_Application_Oven_Demo 烤箱應用範例。

3.2 PWM(FB)

▶ 功能:

- "Enable"為 TRUE 時,輸出 PWM 信號。
- "Q"為 TRUE 的時間="Period" * "Duty"
- ▶ 圖示:





輸入參數	數據類型	定義	說明
Enable	BOOL	啟用	TRUE=啟動
Period	TIME	時間週期	一次 TRUE & FALSE=一個週
			期
Duty	REAL	運作比例	Period時間內Q的輸出時間
			比例,範圍 0~100%
輸出參數	數據類型	定義	說明
Q	BOOL	輸出	啟動後從 TRUE 開始週期



4. iR-COP 參數指令

4.1 Analog_Config(FB)

- ▶ 功能:
 - 此功能塊只能對 iR-COP 下的類比模組進行參數讀取/寫入。
 - 當"xEnable"由 FALSE 轉變為 TRUE 時,讀取/寫入一個類比模組參數。
- ▶ 圖示:

Analog_	Analog_Config			
xEnable BOOL	BOOL xConfirm			
xRead_Write BOOL				
wIndex WORD				
bSubIndex BYTE				
bNode_ID BYTE				
iData <i>INT</i>				

參數說明:

輸入參數	數據類型	定義	說明
xEnable	BOOL	啟動	給予一個上升緣即觸發
xRead_Write	BOOL	讀/寫切換	TRUE=寫入;FALSE=讀取
wIndex	WORD	索引	物件字典的索引
bSubIndex	BYTE	副索引	物件字典的副索引
bNode_ID	BYTE	站號	iR-COP 的站號
輸出參數	數據類型	定義	說明
xConfirm	BOOL	完成	讀取/寫入完成
輸入輸出	數據類型	定義	說明
iData	INT	操作資料	讀取/寫入的資料

4.2 AO_Ch_Pa(FB)

- ▶ 功能:
 - 此功能塊只能對 iR-COP 下的類比模組進行參數讀取/寫入,AQ04-VI 及 AM06-VI 可使用。
 - 以通道為單位讀取/寫入類比輸出參數。
 - 當"xEnable"由 FALSE 轉變為 TRUE 時,讀取/寫入一個通道的類比參數。
- ▶ 圖示:



AO_Ch_Pa	
xEnable BOOL	BOOL xDone
-xRead_Write BOOL	
—bNode_ID BYTE	
-wIndex WORD	
- bChannel BYTE	
—iMode <i>INT</i>	
iScale_Max INT	
iScale_Min <i>INT</i>	
iUpdate_time_ <i>INT</i>	

▶ 參數說明:


輸入參數	數據類型	定義	說明
xEnable	BOOL	啟動	給予一個上升緣即觸發
xRead_Write	BOOL	讀/寫切換	TRUE=寫入;FALSE=讀取
bNode_ID	BYTE	站號	iR-COP的站號
wIndex	WORD	索引	物件字典的索引
bChannel	BYTE	操作通道	通道 0~3
輸出參數	數據類型	定義	說明
xDone	BOOL	完成	功能塊完成
輸入輸出	數據類型	定義	說明
iMode	INT	通道模式	
iScale_Max	INT	通道最大值	
iScale_Min	INT	通道最小值	
iUpdate_Time	INT	輸出時間	

4.3 AI_Ch_Pa(FB)

▶ 功能:

- 此功能塊只能對 iR-COP 下的類比模組進行參數讀取/寫入,AI04-VI 及 AM06-VI 可使用。
- 以通道為單位讀取/寫入類比輸入參數。
- 當"xEnable"由 FALSE 轉變為 TRUE 時,讀取/寫入一個通道的類比參數。

▶ 圖示:

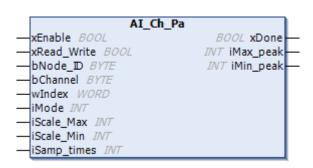



▶ 參數說明:

輸入參數	數據類型	定義	說明
xEnable	BOOL	啟動	給予一個上升緣即觸發
xRead_Write	BOOL	讀/寫切換	TRUE=寫入;FALSE=讀取
bNode_ID	BYTE	站號	iR-COP的站號
wIndex	WORD	索引	物件字典的索引
bChannel	BYTE	操作通道	通道 0~3
輸出參數	數據類型	定義	說明
xDone	BOOL	完成	功能塊完成
iMax_Peak	INT	通道峰值+	
iMin_Peak	INT	通道峰值-	
輸入輸出	數據類型	定義	說明
iMode	INT	通道模式	
iScale_Max	INT	通道最大值	
iScale_Min	INT	通道最小值	
iSamp_Times	INT	濾波取樣次數	

4.4 Analog_VI_Read(FB)

▶ 功能:

- 此功能塊只能對 iR-COP 下的類比模組進行參數讀取/寫入,讀取所有類 比參數, AIO4-VI、AQO4-VI 及 AMO6-VI 可使用。
- 當"xEnable"由 FALSE 轉變為 TRUE 時,讀取模組內所有的類比參數。

▶ 圖示:

		Analog_VI_Read	
\dashv	xEnable BOOL	BOOL xDone	
\dashv	bNode_ID BYTE	ARRAY [043] OF INT aiRegister	Н
\dashv	wIndex WORD		

輸入參數	數據類型	定義	說明
xEnable	BOOL	啟動	給予一個上升緣即觸發
bNode_ID	BYTE	站號	iR-COP的站號
wIndex	WORD	索引	物件字典的索引
輸出參數	數據類型	定義	說明
xDone	BOOL	完成	功能塊完成
aiRegister	INT[043]	類比模組暫存器	讀取類比模組共 44 個暫存
			器資料



5. Motion Control 運動控制指令

5.1 運動控制指令簡介

運動控制指令的程式介面與功能組成係依據 PLCopen 運動控制標準,有著操作直覺且邏輯清晰的優點。即使需要切換使用不同品牌的各型運動控制器時,只要該控制器是符合 PLCopen 運動控制標準就可減少許多學習障礙。而功能塊中對於軸的控制規範使用的是 CANopen CiA402,所以不僅可以用於 Weintek iR-PU01-P 上亦可用於支援 CiA402 profile position、profile velocity、homing 這幾種控制模式的設備裝置,這些模式在大部分 CANopen 以及 EtherCAT 介面的馬達驅動器都是支持的,充分利用裝置發揮分散式控制的優點。

功能塊中固定由 Execute 或 Enable 輸入啟動,差別在於前者為 Edge 觸發啟動後者為 Level 的方式可致能啟動亦可禁能停止。而其餘用於設定的輸入參數有效更新時機可以分為下面三個類型:

А	功能塊在執行中 Busy = TRUE,參數便會不斷更新
В	只有在功能塊 BUSY = FALSE 且 Execute FALSE->TRUE 上升緣時更新
	一次
С	在 Execute FALSE->TRUE 上升緣與 ContinuousUpdate = TRUE 時參數
	不斷更新

功能塊的輸出通常都具有 Busy 加上 Active 輸出用來表示功能塊與軸的執行狀態; Done 或 In***輸出表示運動完成或運動狀態。

功能塊名稱若有包含_Weintek,表示目前此功能塊只能用在 Weintek iR-PU01-P上;功能塊輸入參數名稱若是以_開頭(e.g._IO_Ctrl)表示此參數目前也只能在搭配 Weintek IR-PU01-P 使用。

5.2 MC_Power(FB)軸控功能啟動

▶ 功能:

- 當"Enable"、"RegulatorOn"、"DriveStart"皆為 TRUE 時,指定軸"Axis"進入待命狀態<Standstill>。軸在待命狀態<Standstill>下可進行運動控制。
- 當"Enable"、"RegulatorOn"數值為 FALSE,軸狀態進入不作動狀態 <Disable>。
- 當"DriveStart"數值為 FALSE,指定軸快速停止,可以當作急停使用。

▶ 圖示:





輸入參數	數據類型	定義	說明
Enable	BOOL	執行功能	執行功能塊時保持數值
		塊	為 TRUE。
RegulatorOn(A)	BOOL	運動控制	FALSE:關閉運動控制。
		系統開關	TRUE:啟動運動控制,
			啟動後可下任何運動指
			令。
DriveStart(A)	BOOL	快速停止	FALSE: 開啟快速停止功
		解除開關	能。
			TRUE:解除快速停止功
			能。
輸出參數	數據類型	定義	說明
Status	BOOL	軸運動就	TRUE:指定軸已在運動
		緒狀態	就序狀態,可下任何運
			動指令。
RegulatorRealState	BOOL	軸啟動狀	FALSE:運動控制系統尚
		態	未啟動。
			TRUE:運動控制系統已
			啟動。
DriveStartRealState	BOOL	快速停止	FALSE:快速停止功能已
		功能解除	啟動。
		狀態	TRUE:快速停止功能已
		ما المخداد الم	解除。
Busy	BOOL	功能塊狀	TRUE:功能塊執行中。
_	200	能	TDUE
Error	BOOL	錯誤狀態	TRUE:當 Error 發生時。
ErrorID	eAXIS_FB_ERROR	錯誤碼	功能塊錯誤碼,參考"
#A 1 #A 1 1	中心中流之工具	1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	附錄 A"
輸入輸出	數據類型	定義	說明
Axis	AXIS_REF_LITE	軸變數實	指定操作軸。
		例	

全式編輯:

■ LD:



```
MC_Power_0

TRUE

weintek.MC_Power

EN

axis000 Axis

xEnable_Power

Enable

RegulatorRealState

xRegulator

RegulatorOn

xDrive_Start

DriveStart

Busy

xMC_Power_Status

xRegulater_State

xDrive_Start_State

xDrive_Start

Error

ErrorID

eMC_Power_Error

eMC_Power_ErrorID
```

■ ST:

// MC_Power function block

MC_Power_1(

Axis:= Axis000,

Enable:= xEnable_Power,

RegulatorOn:= xRegulator,

DriveStart:= xDrive_Start,

Status=> xMC_Power_Status,

RegulatorRealState=> xRegulater_State,

DriveStartRealState=> xDrive_Start_State,

Busy=>xMC_Power_Busy,

Error=> xMC_Power_Error,

ErrorID=> eMC_Power_ErrorID);



5.3 MC_MoveVelocity(FB)速度模式移動

▶ 功能:

- 指定目標速度作速度控制。
- "Execute"由 FALSE 轉變為"TRUE"觸發速度控制。
- "Velocity" 速度參數為正=正轉;負=負轉;0=減速停止。
- 試運轉 JOG 可使用 MC_MoveVelocity 功能塊,詳細可參考 Demo project "DEM19004_iR_Application_JOG_Demo_20190906"。

▶ 圖示:

MC_MoveVelocity					
-Axis AXIS_REF_LITE	BOOL InVelocity —				
Execute BOOL	BOOL Busy				
- ContinuousUpdate BOOL	BOOL Active —				
Velocity DINT	BOOL CommandAborted —				
-Acceleration UDINT	BOOL Error				
Deceleration UDIVT	eAXIS_FB_ERROR ErrorID				
IO_Ctrl eMC_IO_Ctrl					

輸入參數	數據類型	定義	說明
Execute	BOOL	執行	當數值由 FALSE 轉變
			為 TRUE 時執行。
ContinuousUpdate(B)	BOOL	運動中更	TRUE:在運動中可以
		新	改變目標速度,同時一
			起更新加速度與減速
			度。
Velocity(C)	DINT	運動速度	指定目標速度。單位為
			使用者單位/s。
Acceleration(C*)	UDINT	加速度	指定加速度。指定加速
			度單位為使用者單位
			/s ²
Deceleration(C*)	UDINT	減速度	指定减速度。指定减速
			度單位為使用者單位
			/s ²
_IO_Ctrl(B)	eMC_IO_Ctrl	IO 控制選	None:不使用
		項	I0~I2:使用數位輸入觸
			發運動
輸出參數	數據類型	定義	說明
InVelocity	BOOL	速度到達	TRUE:到達目標速度。
Busy	BOOL	功能塊狀	TRUE:功能塊已被執
		態	行。
Active	BOOL	運動狀態	TRUE:功能塊的命令




			生效。
CommandAborted	BOOL	命令中止	TRUE:功能塊被其他
			功能塊或事件中斷。
Error	BOOL	錯誤狀態	TRUE:當 Error 發生
			時。
ErrorID	eAXIS_FB_ERROR	錯誤碼	功能塊錯誤碼,參考"
			附錄 A"
輸入輸出	數據類型	定義	說明
Axis	AXIS_REF_LITE	軸變數實	指定操作軸。
		例	

^{*}加速度與減速度無法單獨更新,但是會隨著速度變更一起更新。

程式編輯:

LD:

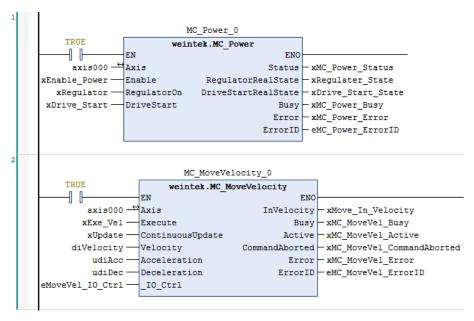

ST:

// MC Power function block MC Power 1(

Axis:= Axis000,

Enable:= xEnable Power,

RegulatorOn:= xRegulator,

DriveStart:= xDrive_Start,

Status=> xMC Power Status,

RegulatorRealState=> xRegulater_State,

DriveStartRealState=> xDrive_Start_State,

Busy=>xMC_Power_Busy,



```
Error=> xMC_Power_Error,
    ErrorID=> eMC_Power_ErrorID);
// MC_Velocity function block
MC_MoveVelocity_0(
    Axis:= Axis000,
    Execute:= xExe_Vel,
    ContinuousUpdate:= xUpdate,
    Velocity:= diVelocity,
    Acceleration:= udiAcc,
    Deceleration:= udiDec,
    _IO_Ctrl:= eMoveVel_IO_Ctrl,
    InVelocity=> xMove_In_Velocity,
    Busy=> xMC_MoveVel_Busy,
    Active=> xMC_MoveVel_Active,
    CommandAborted=> xMC_MoveVel_CommandAborted,
    Error=> xMC_MoveVel_Error,
    ErrorID=> eMC_MoveVel_ErrorID);
```



5.4 MC_MoveAbsolute(FB)絕對位置移動

▶ 功能:

- 指定目標絕對位置作定位控制。
- "Execute"由 FALSE 轉變為"TRUE"觸發定位控制。
- 就算尚未歸原點,也可以執行定位控制。
- 可在輸入變數指定運動速度、加速度、減速度、Buffer Mode 與 IO 觸發控制。
- 若為旋轉軸,可在"_Direction"指定旋轉方向。

▶ 圖示:

MC_MoveAbsolute					
-Axis AXIS_REF_LITE	BOOL Done				
Execute BOOL	BOOL Busy -				
-Position DINT	BOOL Active				
−Velocity <i>UDINT</i>	BOOL CommandAborted				
-Acceleration UDINT	BOOL Error				
Deceleration UDINT	eAXIS_FB_ERROR ErrorID				
Direction eMC_Direction					
BufferMode eMC_Buff_Mode					
IO_Ctrl eMC_IO_Ctrl					

輸入參數	數據類型	定義	說明
Execute	BOOL	執行	當數值由 FALSE 轉變為
			TRUE 時執行。
Position(B)	DINT	移動位置	指定目標絕對位置,單
			位為使用者單位。
Velocity(B)	UDINT	運動速度	指定目標速度。單位為
			使用者單位/s
Acceleration(B)	UDINT	加速度	指定加速度。指定加速
			度單位為使用者單位/s²
Deceleration(B)	UDINT	減速度	指定减速度。指定减速
			度單位為使用者單位/s²
_Direction(B)	eMC_Direction	移動方向	Positive:正轉
			ShortestWay:最短路徑
			Negative:負轉
			Current:上次旋轉方向
			(只有旋轉軸能設定旋轉
			方向)
_BufferMode(B)	eMC_Buff_Mode	連續定位	Aborting:不使用。
			Buffered: 定位接續前一
			個運動。



	T		T
			BlendingPrev:速度與定
			位接續前一個運動
_IO_Ctrl(B)	eMC_IO_Ctrl	IO 控制選	None:不使用
		項	I0~I2:使用數位輸入觸
			發運動
			O0~O2:使用運動完成輸
			出
			I_O:同時指定輸入及輸
			出
輸出參數	數據類型	定義	說明
Done	BOOL	功能塊完	TRUE:到達目標位置
		成	
Busy	BOOL	功能塊狀	TRUE:功能塊執行中。
		態	
Active	BOOL	運動狀態	TRUE:功能塊命令生
			效。
CommandAborted	BOOL	命令中止	TRUE:功能塊被其他功
			能塊或事件中斷。
Error	BOOL	錯誤狀態	TRUE:當 Error 發生時。
ErrorID	eAXIS_FB_ERROR	錯誤碼	功能塊錯誤碼,參考"附
			錄 A"
輸入輸出	數據類型	定義	說明
Axis	AXIS_REF_LITE	軸變數實	指定操作軸。
		例	

▶ 程式編輯範例:

■ LD:



```
MC_Power_0
                     TRUE
                                          weintek.MC Power
                     ┨╟
                                EN
                                                                ENO
                      axis000 <del>↔</del>Axis
                                                             Status
                                                                    -xMC_Power_Status
                xEnable_Power -
                                                RegulatorRealState - xRegulater State
                                Enable
                   xRegulator -
                               RegulatorOn
                                               DriveStartRealState - xDrive_Start_State
                 xDrive_Start -
                                DriveStart
                                                              Busy - xMC_Power_Busy
                                                             Error - xMC_Power_Error
                                                           ErrorID - eMC_Power_ErrorID
                                        MC_Home_0
                     TRUE
                                    weintek.MC Home
                     ┨╟
                               EN
                     axis000 

Axis
                                                     Done - xMove_Home_Done
                                                    Busy - xMC_Home_Busy
                               Execute
                   xExe Home
                                                   Active
                                                          -xMC_Home_Active
                                          CommandAborted - xMC_Home_CommandAborted
                                                  Error - xMC_Home_Error ErrorID - eMC_Home_ErrorID
                                           MC_MC_MoveAbsolute_0
                    TRUE
                                         weintek.MC_MoveAbsolute
                                     EN
                           axis000 

Axis
                                                                      -xMove_ABS_Done
                                                               Busy - xMC MoveABS Busy
                          xExe_ABS -
                                     Execute
                        diPosition - Position
                                                             Active - xMC_MoveABS_Active
                                                     CommandAborted - xMC_MoveABS_CommandAborted
Error - xMC_MoveABS_Error
                       udiVelocity —
                                     Velocity
                                     Acceleration
                           udiAcc -
                            udiDec - Deceleration
                                                            ErrorID - eMC_MoveABS_ErrorID
                eMoveABS_Direction —___Direction
eMoveABS_Buffer —___BufferMode
                   eMoveABS_Buffer -
                  eMoveABS_IO_Ctrl -
                                     _IO_Ctrl
            ST:
// MC Power function block
MC Power 0(
      Axis:= Axis000,
      Enable:= xEnable Power,
      RegulatorOn:= xRegulator,
      DriveStart:= xDrive Start,
      Status=> xMC Power Status,
      RegulatorRealState=> xRegulater_State,
      DriveStartRealState=> xDrive Start State,
```

Busy=>xMC_Power_Busy ,
Error=> xMC_Power_Error,
ErrorID=> eMC_Power_ErrorID);

// MC_Home function block

Execute:= xExe_Home,

Axis:= Axis000,

MC_Home_0(



```
Done=> xMove_Home_Done,
    Busy=> xMC_Home_Busy,
    Active=> xMC_Home_Active,
    CommandAborted=> xMC_Home_CommandAborted,
    Error=> xMC_Home_Error,
    ErrorID=> eMC_Home_ErrorID);
// MC_MoveAbsolute function block
MC MC MoveAbsolute 0(
    Axis:=Axis000,
    Execute:= xExe ABS,
    Position:= diPosition,
    Velocity:= udiVelocity,
    Acceleration:= udiAcc,
    Deceleration:= udiDec,
    _Direction:= eMoveABS_Direction,
    _BufferMode:= eMoveABS_Buffer,
    _IO_Ctrl:= eMoveABS_IO_Ctrl,
    Done=> xMove_ABS_Done,
    Busy=> xMC_MoveABS_Busy,
    Active=> xMC_MoveABS_Active,
    CommandAborted=> xMC_MoveABS_CommandAborted,
    Error=> xMC_MoveABS_Error,
    ErrorID=> eMC_MoveABS_ErrorID);
```




5.5 MC_MoveRelative(FB)相對位置移動

▶ 功能:

- 指定從收到命令時,當前位置開始計算的移動距離作定控制。
- "Execute"由 FALSE 轉變為"TRUE"觸發定位控制。
- 可在輸入變數指定運動速度、加速度、減速度、Buffer Mode 與 IO 觸發控制。

▶ 圖示:

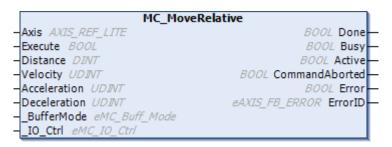


輸入參數	數據類型	定義	說明
Execute	BOOL	執行	當數值由 FALSE 轉變為
			TRUE 時執行。
Distance(B)	DINT	移動位置	指定從命令位置開始計
			算的移動距離。單位為
			使用者單位。
Velocity(B)	UDINT	運動速度	指定目標速度。單位為
			使用者單位/s
Acceleration(B)	UDINT	加速度	指定加速度。指定加速
			度單位為使用者單位/s²
Deceleration(B)	UDINT	減速度	指定减速度。指定减速
			度單位為使用者單位/s²
_BufferMode(B)	eMC_Buff_Mode	連續定位	Aborting:中斷當前運動
			命令進行定位。
			Buffered: 定位接續前一
			個運動。
			BlendingPrev:速度與定
			位接續前一個運動
_IO_Ctrl(B)	eMC_IO_Ctrl	IO 控制選	None:不使用
		項	I0~I2:使用數位輸入觸
			發運動
			O0~O2:使用運動完成輸
			出



輸出參數	數據類型	定義	說明
Done	BOOL	功能塊完	
		成	
Busy	BOOL	功能塊狀	TRUE:功能塊執行中。
		態	
Active	BOOL	運動狀態	TRUE:功能塊的命令生
			效。
CommandAborted	BOOL	命令中止	TRUE:功能塊被其他功
			能塊或事件中斷。
Error	BOOL	錯誤狀態	TRUE:當 Error 發生時。
ErrorID	eAXIS_FB_ERROR	錯誤碼	功能塊錯誤碼,參考"附
			錄 A"
輸入輸出	數據類型	定義	說明
Axis	AXIS_REF_LITE	軸變數實	指定操作軸。
		例	

■ LD:

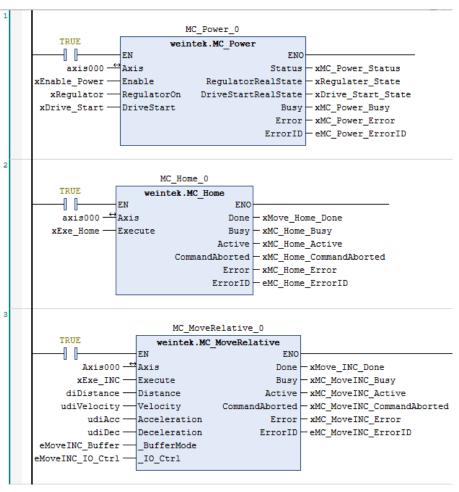

■ ST:



```
// MC Power function block
MC_Power_0(
    Axis:=Axis000,
    Enable:= xEnable Power,
    RegulatorOn:= xRegulator,
    DriveStart:= xDrive Start,
    Status=> xMC Power Status,
    RegulatorRealState=> xRegulater State,
    DriveStartRealState=> xDrive_Start_State,
    Busy=>xMC_Power_Busy,
    Error=> xMC Power Error,
    ErrorID=> eMC_Power_ErrorID);
// MC Power function block
MC Home 0(
    Axis:=Axis000,
    Execute:= xExe Home,
    Done=> xMove_Home_Done,
    Busy=> xMC Home Busy,
    Active=> xMC Home Active,
    CommandAborted=> xMC_Home_CommandAborted,
    Error=> xMC_Home_Error,
    ErrorID=> eMC Home ErrorID);
// MC Relative function block
MC_MoveRelative_0(
    Axis:= Axis000,
    Execute:= xExe_INC,
    Distance:= diDistance,
    Velocity:= udiVelocity,
    Acceleration:= udiAcc,
    Deceleration:= udiDec,
    BufferMode:= eMoveINC Buffer,
    _IO_Ctrl:= eMoveINC_IO_Ctrl,
    Done=> xMove_INC_Done,
    Busy=> xMC_MoveINC_Busy,
    Active=> xMC_MoveINC_Active,
    CommandAborted=> xMC_MoveINC_CommandAborted,
    Error=> xMC_MoveINC_Error,
```



ErrorID=> eMC_MoveINC_ErrorID);

5.6 MC_Home(FB)歸原點

▶ 功能:

- 當"Execute"由 FALSE 轉變為 TRUE 時對指定軸"Axis"執行歸原點運動。
- 参考物件字典 6098 歸原點方式執行歸原點動作。
- 可設定 1~37 種歸原點方式,可在 CODESYS 使用[Add SDOs]寫入歸原點方式。
- 詳細歸原點方式可參考"附錄 B"。

▶ 圖示:



▶ 參數說明:

輸入參數	數據類型	定義	說明
Execute	BOOL	執行	當數值由 FALSE 轉變為
			TRUE 時執行。
輸出參數	數據類型	定義	說明
Done	BOOL	功能塊完	TRUE:歸原點運動完
		成	成。
Busy	BOOL	功能塊狀	TRUE:功能塊執行中。
		態	
Active	BOOL	運動狀態	TRUE:功能塊的命令生
			效。
CommandAborted	BOOL	命令中止	TRUE:功能塊被其他功
			能塊或事件中斷。
Error	BOOL	錯誤狀態	TRUE:當 Error 發生時。
ErrorID	eAXIS_FB_ERROR	錯誤碼	功能塊錯誤碼,參考"附
			錄 A"
輸入輸出	數據類型	定義	說明
Axis	AXIS_REF_LITE	軸變數實	指定操作軸。
		例	

▶ 程式編輯:

LD:



```
MC_Power_0
                  TRUE
                                     weintek.MC Power
                            EN
                                                         ENO
                   axis000 

Axis
                                                      Status - xMC_Power_Status
              «Enable_Power -
                            Enable
                                          RegulatorRealState - xRegulater_State
                xRegulator —
                                        DriveStartRealState - xDrive_Start_State
Busy - xMC_Power_Busy
                            RegulatorOn
              xDrive_Start -
                            DriveStart
                                                       Error - xMC_Power_Error
                                                     ErrorID - eMC_Power_ErrorID
                                   MC_Home_0
                                weintek.MC Home
                            EN
                  axis000 

Axis
                                               Done - xMove_Home_Done
                                              Busy - xMC_Home_Busy
                xExe_Home -
                            Execute
                                             Active - xMC_Home_Active
                                     CommandAborted - xMC_Home_CommandAborted
                                             Error - xMC Home Error
                                            ErrorID - eMC_Home_ErrorID
         ST:
// MC Power function block
MC_Power_0(
     Axis:= Axis000,
     Enable:= xEnable Power,
     RegulatorOn:= xRegulator,
     DriveStart:= xDrive Start,
     Status=> xMC Power Status,
     RegulatorRealState=> xRegulater_State,
     DriveStartRealState=> xDrive Start State,
     Busy=>xMC Power Busy,
     Error=> xMC_Power_Error,
     ErrorID=> eMC Power ErrorID);
// MC Power function block
MC_Home_0(
     Axis:= Axis000,
     Execute:= xExe_Home,
     Done=> xMove_Home_Done,
     Busy=> xMC Home Busy,
     Active=> xMC_Home_Active,
     CommandAborted=> xMC_Home_CommandAborted,
     Error=> xMC_Home_Error,
     ErrorID=> eMC_Home_ErrorID);
```



5.7 MC_Stop(FB)強制停止

▶ 功能:

- 強制停止運動,由軸當前速度減速到速度為0。
- "Execute"由 FALSE 轉變為"TRUE"觸發減速停止運動。
- MC_Stop 功能塊觸發後到功能塊完成前,無法對軸下其他運動命令。

▶ 圖示:



輸入參數	數據類型	定義	說明
Execute	BOOL	執行	當數值由 FALSE 轉變為
			TRUE 時執行。
Decleration(B)	UDINT	減速度	指定減速度。指定減速
			度單位為使用者單位/s²
輸出參數	數據類型	定義	說明
Done	BOOL	功能塊完	TRUE:速度=0 且
		成	Execute=FALSE ∘
Busy	BOOL	功能塊狀	TRUE:功能塊執行中。
		態	
Active	BOOL	運動狀態	TRUE:功能塊的命令生
			效。
CommandAborted	BOOL	命令中止	TRUE:功能塊被其他功
			能塊或事件中斷。
Error	BOOL	錯誤狀態	TRUE:當 Error 發生時。
ErrorID	eAXIS_FB_ERROR	錯誤碼	功能塊錯誤碼,參考"附
			錄 A"
輸入輸出	數據類型	定義	說明
Axis	AXIS_REF_LITE	軸變數實	指定操作軸。
		例	




5.8 MC_Halt(FB)暫停

▶ 功能:

- 停止當前運動,減速到0完成,減速中可啟動其他運動功能塊。
- "Execute"由 FALSE 轉變為"TRUE"觸發減速停止運動。
- "Pause"僅能暫停定位運動;為 TRUE 時執行"Execute"暫停運動, 當"Execute"恢復為 FALSE 可繼續原先執行的定位運動。

▶ 圖示:

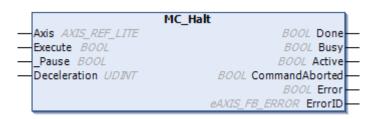


▶ 參數說明:

輸入參數	數據類型	定義	說明
Execute	BOOL	執行	當數值由 FALSE 轉變為
			TRUE 時執行。
_Pause(B)	BOOL	暫停	暫停定位且不清除
			Buffer Mode 連續定位。
Deceleration(B)	UDINT	減速度	指定減速度。指定減速度
			單位為使用者單位/s²
輸出參數	數據類型	定義	說明
Done	BOOL	功能塊完	TRUE:速度=0 且
		成	Execute=FALSE •
Busy	BOOL	功能塊狀	TRUE:功能塊執行中。
		態	
Active	BOOL	運動狀態	TRUE:功能塊的命令生
			效。
CommandAborted	BOOL	命令中止	TRUE:功能塊被其他功
			能塊或事件中斷。
Error	BOOL	錯誤狀態	TRUE:當 Error 發生時。
ErrorID	eAXIS_FB_ERROR	錯誤碼	功能塊錯誤碼,參考"附
			錄 A"
輸入輸出	數據類型	定義	說明
Axis	AXIS_REF_LITE	軸變數實	指定操作軸。
		例	

▶ 程式編輯:

■ LD:



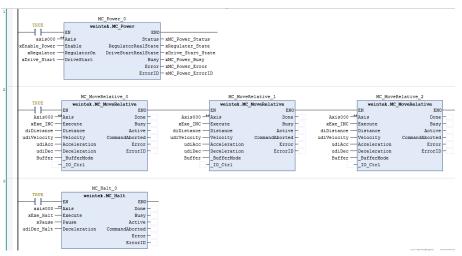

```
ST:
// MC Power function block
MC Power 0(
    Axis:= Axis000,
    Enable:= xEnable Power,
    RegulatorOn:= xRegulator,
    DriveStart:= xDrive_Start,
    Status=> xMC_Power_Status,
    RegulatorRealState=> xRegulater_State,
    DriveStartRealState=> xDrive_Start_State,
    Busy=>xMC_Power_Busy,
    Error=> xMC_Power_Error,
    ErrorID=> eMC_Power_ErrorID);
// Buffer mode continuous positioning function block
MC_MoveRelative_0(
    Axis:= Axis000,
    Execute:= xExe INC,
    Distance:= diDistance,
    Velocity:= udiVelocity,
    Acceleration:= udiAcc,
    Deceleration:= udiDec,
    BufferMode:= Buffer,
    _IO_Ctrl:= ,
    Done=>,
    Busy=>,
    Active=>,
```



```
CommandAborted=>,
    Error=>,
    ErrorID=> );
MC_MoveRelative_1(
    Axis:= Axis000,
    Execute:= xExe INC,
    Distance:= diDistance,
    Velocity:= udiVelocity,
    Acceleration:= udiAcc,
    Deceleration:= udiDec,
    BufferMode:= Buffer,
    _IO_Ctrl:= ,
    Done=>,
    Busy=>,
    Active=>,
    CommandAborted=>,
    Error=>,
    ErrorID=> );
MC MoveRelative 2(
    Axis:= Axis000,
    Execute:= xExe INC,
    Distance:= diDistance,
    Velocity:= udiVelocity,
    Acceleration:= udiAcc,
    Deceleration:= udiDec,
    _BufferMode:= Buffer,
    _IO_Ctrl:= ,
    Done=>,
    Busy=>,
    Active=>,
    CommandAborted=>,
    Error=>,
    ErrorID=> );
// Buffer mode continuous positioning function block
    MC_Halt function block
MC_Halt_0(
    Axis:= Axis000,
```



Execute:= xExe_Halt,
Pause:= xPause ,
Deceleration:= udiDec_Halt,
Done=> ,
Busy=> ,
Active=> ,
CommandAborted=> ,
Error=> ,
ErrorID=>);



5.9 MC_Reset(FB)錯誤重置

▶ 功能:

- MC_Reset 指令對指定軸開始錯誤清除流程,復歸錯誤狀態。
- "Execute"由 FALSE 轉變為"TRUE"觸發復歸流程。
- 軸發生錯誤時才能開始錯誤清除流程。
- 如果驅動器發生錯誤,必須先清除驅動器錯誤再啟動 MC_Reset。

▶ 圖示:



輸入參數	數據類型	定義	說明
Execute	BOOL	執行	當數值由 FALSE 轉變為
			TRUE 時執行。
輸出參數	數據類型	定義	說明
Done	BOOL	功能塊完	TRUE:復歸完成。
		成	
Busy	BOOL	功能塊狀	TRUE:功能塊已被執
		態	行。
Error	BOOL	錯誤狀態	TRUE:表示當前 Error
			狀態無法清除時。
ErrorID	eAXIS_FB_ERROR	錯誤碼	功能塊錯誤碼,參考"附
			錄 A"
輸入輸出	數據類型	定義	說明
Axis	AXIS_REF_LITE	軸變數實	指定操作軸。
		例	



5.10 MC_Gear_Weintek(FB)電子齒輪/手搖輪

▶ 功能:

- FB 目前僅適用於 iR-PU01-P。
- 使用功能塊時脈波輸入方式 5501h 的 bit-4 要設定為 1,設定為主軸編碼器。
- 主軸輸入經由比例轉換為從軸輸出。
- "Execute"由 FALSE 轉變為 TRUE 觸發電子齒輪/手搖輪功能。
- "ContinuousUpdate"為 TRUE 時啟動功能塊,可在運動中改變脈波縮放 比例。

▶ 圖示:

	MC_Gear_Weintek				
_	Axis AXIS_REF_LITE	BOOL InGear —			
_	Execute BOOL	BOOL FollowingError—			
_	ContinuousUpdate BOOL	BOOL Busy —			
_	RatioNumerator DINT	BOOL Active —			
_	RatioDenominator UDINT	BOOL CommandAborted —			
_	Acceleration UDINT	BOOL Error —			
_	Deceleration UDINT	eAXIS_FB_ERROR ErrorID —			
-	_IO_Ctrl eMC_IO_Ctrl				


輸入參數	數據類型	定義	說明
Execute	BOOL	執行	當數值由 FALSE 轉變為
			TRUE 時執行。
ContinuousUpdate(B)	BOOL	運動中	TRUE:在運動中可以改
		更新	變目標速度。
RatioNumerator(C)	REAL	比例分	輸出單位
		子	= 輸入單位
RatioDenominator(C)	REAL	比例分	RatioNumerator
		母	* RatioDenominator
Acceleration(C)	UDINT	加速度	指定到達 InGear 前加速
			度。單位為使用者單位/s²
Deceleration(C)	UDINT	減速度	指定到達 InGear 前減速
			度。單位為使用者單位/s²
_IO_Ctrl(B)	eMC_IO_Ctrl	IO 控制	None:不使用
		選項	I0~I2:使用數位輸入觸發
			運動
輸出參數	數據類型	定義	說明
InGear	BOOL	到位狀	TRUE:輸出以跟上輸入
		態	脈波到達目標位置。
FollowingError	BOOL	跟隨誤	TRUE:輸出與輸入差距



		差	大於設定時間。
Busy	BOOL	功能塊	TRUE:功能塊執行中。
		狀態	
Active	BOOL	運動狀	TRUE:功能塊命令生效。
		態	
CommandAborted	BOOL	命令中	TRUE:功能塊被其他功
		止	能塊或事件中斷。
Error	BOOL	錯誤狀	TRUE:當 Error 發生時。
		態	
ErrorID	eAXIS_FB_ERROR	錯誤碼	功能塊錯誤碼,參考"附
			錄 A"
輸入輸出	數據類型	定義	說明
Axis	AXIS_REF_LITE	軸變數	指定操作軸。
		實例	

▶ 程式編輯:

■ LD:

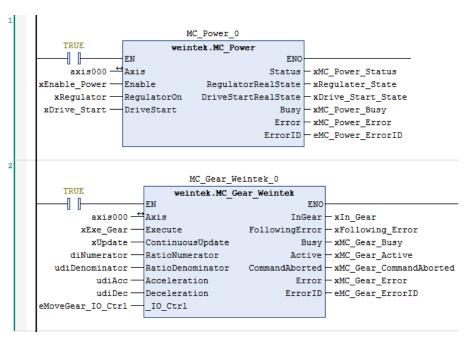

■ ST:

// MC_Power function block MC_Power_0(

Axis:= Axis000,

Enable:= xEnable Power,

RegulatorOn:= xRegulator,

DriveStart:= xDrive_Start,



Status=> xMC Power Status, RegulatorRealState=> xRegulater State, DriveStartRealState=> xDrive_Start_State, Busy=>xMC Power Busy, Error=> xMC Power Error, ErrorID=> eMC_Power_ErrorID); // MC Gear function block MC Gear Weintek 0(Axis:=Axis000,Execute:= xExe Gear, ContinuousUpdate:= xUpdate, RatioNumerator:= diNumerator, RatioDenominator:= udiDenominator, Acceleration:= udiAcc, Deceleration:= udiDec, IO Ctrl:= eMoveGear IO Ctrl, InGear=> xIn_Gear, FollowingError=> xFollowing Error, Busy=> xMC Gear Busy, Active=> xMC_Gear_Active, CommandAborted=> xMC Gear CommandAborted, Error=> xMC Gear Error, ErrorID=> eMC_Gear_ErrorID);

5.11 MC_Cam_Weintek(FB)電子凸輪

▶ 功能:

- FB 目前僅適用於 iR-PU01-P。
- 使用時脈波輸入方式 5501h 的 bit-4 要設定為 1,設定為主軸編碼器。
- 主軸輸入經由凸輪表轉換為從軸輸出。
- 電子凸輪功能將 iR-PU01-P 的脈波輸入作主軸;脈波輸出作從軸,從軸 對應凸輪表主軸的位置移動。
- "Execute"由 FALSE 轉變為 TRUE 觸發電子凸輪功能。
- "CamTableID"為當前使用的凸輪表(0~2)。

▶ 圖示:



MC_Cam_Weintek

Axis AXIS_REF_LITE
Execute BOOL
MasterScaling UDINT
SlaveScaling UDINT
CamTableID BOOL Busy
CamTableID eMC_CAM_TABLEID
BOOL CommandAborted
BOOL Error
eAXIS_FB_ERROR ErrorID
BOOL EndOfProfile

輸入參數	數據類型	定義	說明
Execute	BOOL	執行	當數值由 FALSE 轉變為
			TRUE 時執行。
MasterScaling(B)	UDINT	主軸縮	指定凸輪表上主軸的縮
		放比例	放比例;單位為 1/1000;
			初始值為 1000。
SlaveScaling(B)	UDINT	從軸縮	指定凸輪表上從軸的縮
		放比例	放比例;單位為 1/1000;
			初始值為 1000。
CamTableID(B*)	eMC_CAM_TABLEID	指定凸	指定嚙合的凸輪表編
		輪表編	號,若在嚙合中變更編
		號	號,要到下一個凸輪週
			期才會進行變換。
_IO_Ctrl(B)	eMC_IO_Ctrl	IO 控制	None:不使用
		選項	I0~I2:使用數位輸入觸
			發運動
輸出參數	數據類型	定義	說明
InCamTableID	eMC_CAM_TABLEID	嚙合的	顯示運行中的凸輪表編
		凸輪表	號
		編號	
InCam	BOOL	嚙合狀	TRUE:表示已開始依照
		態	凸輪定義之主從軸進行
			追隨。
InSync	BOOL	同步狀	TRUE:表示從軸已到達
		態	對應主軸的凸輪位置。
EndOfProfile	BOOL	凸輪表	表示運行到凸輪表的結
		結束旗	束點(依主軸行進方向
		標	決定是起點或終點),
			TRUE 僅會維持一個 PLC



			Task cycle,代表當前凸 輪週期的結束亦或是下
Busy	BOOL	功能塊 狀態	一個週期的開始。 TRUE:功能塊執行中。
Active	BOOL	運動狀態	TRUE:功能塊的命令生效。
CommandAborted	BOOL	命令中止	TRUE:功能塊被其他功能塊或事件中斷。
Error	BOOL	錯誤狀 態	TRUE:當 Error 發生時。
ErrorID	eAXIS_FB_ERROR	錯誤碼	功能塊錯誤碼,參考" 附錄 A"
輸入輸出	數據類型	定義	說明
Axis	AXIS_REF_LITE	軸變數 實例	指定操作軸。

*每一次 EndOfProfile 時會去檢查 CamTableID 有無變更,若有則進行凸輪表的變換,凸輪表變換時只會更新 StartMode &Transition Direction,MasterAbsolute 和 SlaveAbsolute 會沿用原先參數同時主軸相位會維持連續。

▶ 程式編輯:

■ LD:

```
MC_Power_0
                         weintek.MC_Power
    TRUE
     ┨╟
                EN
                                               ENO
                                            Status - xMC_Power_Status
     Axis000 

Axis
xEnable_Power -
                Enable
                               RegulatorRealState - xRegulator_State
                RegulatorOn DriveStartRealState xDrive_Start_State
DriveStart Busy xMC_Power_Busy
  xRegulator -
xDrive_Start - DriveStart
                                             Error - xMC_Power_Error
                                           ErrorID - eMC_Power_ErrorID
                           MC Cam Weintek 0
    TRUE
                        weintek.MC_Cam_Weintek
                    EN
                                                ENO
         Axis000 

Axis
                                       InCamTableID - uiCam_Table_ID
        xExe_Cam - Execute
                                            InCam - xIn_Cam
 udiMaster_Scale — MasterScaling
                                            InSync - xIn_Sync
  udiSlave_Scale — SlaveScaling
                                             Busy - xMC_Cam_Busy
      eCam_Table — CamTableID
                                            Active - xMC_Cam_Active
eMove_Cam_IO_Ctrl —__IO_Ctrl
                                   CommandAborted - xMC_Cam_CommandAborted
                                            ErrorID - eMC_Cam_Error_ID
                                       EndOfProfile - xMC_Cam_End
```

■ ST:



```
//MC Power function block
MC Power 0(
    Axis:=Axis000,
    Enable:= xEnable Power,
    RegulatorOn:= xRegulator,
    DriveStart:= xDrive Start,
    Status=> xMC_Power_Status,
    RegulatorRealState=> xRegulator State,
    DriveStartRealState=> xDrive_Start_State,
    Busy=> xMC_Power_Busy,
    Error=> xMC Power Error,
    ErrorID=> eMC_Power_ErrorID);
//MC Cam weintek function block
MC_Cam_Weintek_0(
    Axis:=Axis000,
    Execute:= xExe Cam,
    MasterScaling:= udiMaster_Scale,
    SlaveScaling:= udiSlave Scale,
    CamTableID:= eCam Table,
    _IO_Ctrl:= eMove_Cam_IO_Ctrl,
    InCamTableID=> uiCam Table ID,
    InCam=> xIn Cam,
    InSync=> xIn_Sync,
    Busy=> xMC_Cam_Busy,
    Active=> xMC Cam Active,
    CommandAborted=> xMC_Cam_CommandAborted,
    Error=> xMC_Cam_Error,
    ErrorID=> eMC Cam Error ID,
    EndOfProfile=>xMC_Cam_End );
```

5.12 MC_TorqueControl(FB)轉矩控制

功能:

- FB 僅適用於支援轉矩控制的驅動器。
- "Execute"由 FALSE 轉變為 TRUE 觸發轉矩控制。
- 設定馬達轉矩(出力)大小,轉矩跟隨 TorqueRamp 斜率直到達到目標轉矩,到達目標轉矩輸出 InTorque。

▶ 圖示:



MC_TorqueControl

Axis AXIS_REF_LITE
Execute BOOL

BOOL InTorque BOOL Busy

Execute BOOL
ContinuousUpdate BOOL

BOOL Busy

Torque I/VT

BOOL CommandAborted

TorqueRamp UDINT

BOOL Error eAXIS_FB_ERROR ErrorID


▶ 參數說明:

輸入參數	數據類型	定義	說明
Execute	BOOL	執行	當數值由 FALSE 轉變
			為 TRUE 時執行。
ContinuousUpdate	BOOL	運動中更新	TRUE:在運動中可以
			改變目標轉矩。
Torque	INT	轉矩數值	
TorqueRamp	UDINT	轉矩斜率	轉矩對時間的最大斜
			率
輸出參數	數據類型	定義	說明
InTorque	BOOL	轉矩到達	TRUE:到達目標轉
			矩。
Busy	BOOL	功能塊狀態	TRUE:功能塊執行
			中。
Active	BOOL	運動狀態	TRUE:功能塊的命令
			生效。
CommandAborted	BOOL	命令中止	TRUE:功能塊被其他
			功能塊或事件中斷。
Error	BOOL	錯誤狀態	TRUE:當 Error 發生
			時。
ErrorID	eAXIS_FB_ERROR	錯誤碼	功能塊錯誤碼,參考"
			附錄 A"
輸入輸出	數據類型	定義	說明
Axis	AXIS_REF_LITE	軸變數實例	指定操作軸。

▶ 程式編輯:

■ LD:



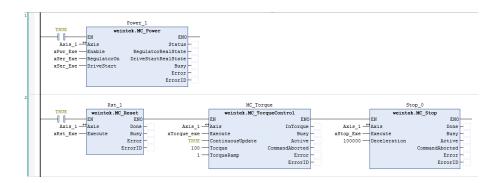



6. ETN_PU 參數寫入

6.1ETN_PU參數功能塊簡介

此章節的功能塊以 iR-ETN 搭配 iR-PU01-P 使用。因 iR-ETN 對 iR-PU01-P 一次只能讀寫一個物件地址,故提供 CODESYS 功能塊方便使用者對一次寫入同一類型的 PU 參數。

6.2iR-PU01-P 參數讀寫方式

※Index、Sub-index、length 參考《iR-PU01-P 使用說明》的物件字典。

※ETN PU 功能塊依照下表讀寫方式將參數寫入 PU 中。

讀/寫	地址	說明				
Write	0xFFF0	Index				
Object	0xFFF1	sub-index (High	sub-index (High Byte)			
		length (Low byt	length (Low byte)			
	0xFFF2	Hi Byte	0x56		WODD	
		Lo Byte	0x78	BYTE	WORD	DIMODD
	0xFFF3	Hi Byte	0x12			DWORD
		Lo Byte	0x34			
	依序寫入 0xFFF0~0xFFF3。資料會在寫入 0xFFF3 時,觸發傳送給 iR-PU01-P					
Read	0xFFF4	Index	Index			
Object	0xFFF5	sub-index (High	sub-index (High Byte)			
		length (Low byt	ce)			
	0xFFF6	Hi Byte	0x56		WODD	
		Lo Byte	0x78	BYTE	WORD	DWORD
	0xFFF7	Hi Byte	0x12			DWORD
		Lo Byte	0x34			
	Step1:依序寫入 0xFFF4~0xFFF5。要讀取的 iR-PU01-P object,會在寫入 0xFFF5 觸					
	發讀 iR-PU01-P 的 Object,並將資料放置 0xFFF6~0xFFF7。					
Step2:讀取 0xFFF6~0xFFF7 Object 資料。						

6.3 ETN_PU_SDO(FB)讀取/寫入 PU 參數

▶ 功能:

- 對一個 PU 參數讀取或寫入。
- 讀寫地址 Index、Sub Index、Length 請參考《iR-PU01-P》的物件字典。
- ▶ 圖示:



BOOL Busy

BOOL Done

BOOL Error

ETN_PU_SDO

Read BOOL
Write BOOL
Index WORD
Sub_Index BYTE
Length BYTE

Modbus_Slave ModbusTCPSlave

Data Modbus_Data

▶ 參數說明:

輸入參數	數據類型	定義	說明
Read	BOOL	執行讀取功能	上緣觸發讀取
Write	BOOL	執行寫入功能	上緣觸發寫入
Index	WORD	PU 參數地址	物件字典的 Index
Sub_Index	BYTE	PU 参数地址	物件字典的 Sub Index
Length	BYTE	讀/寫資料長度	資料長度單位=byte。
輸出參數	數據類型	定義	說明
Busy	BOOL	功能塊狀態	TRUE:功能塊執行中。
Done	BOOL	功能塊完成	TRUE:功能塊寫入完成
Error	BOOL	錯誤狀態	TRUE:當 Error 發生時。
輸入輸出	數據類型	定義	說明
Modbus_Slave	ModbusTCPSlave	指定	指定 ModbusTCPSlave
		ModbusTCPSlave	裝置 (iR-ETN)
		裝置	
Data	Modbus_Data	讀/寫資料	

6.4ETN_PU_Pulse_Method(FB) 寫入 PU 脈波方式

▶ 功能:

■ 指定 PU 模組寫入脈波輸入方式及脈波輸出方式。(Axis 0~3)

ETN_PU_Pulse_Method	
Execute BOOL	BOOL Busy
Axis USINT	BOOL Done
Pulse_Input_Method USINT	BOOL Error
Pulse_Output_Method USINT	
Modbus_Slave ModbusTCPSlave	

▶ 圖示:

參數說明:

輸入參數	數據類型	定義	說明
Execute	BOOL	執行	上緣觸發寫入。
Axis	USINT	指定 PU 模組	指定iR-ETN下的



			PU 模組寫入參
			數。
			Axis: 0~3
Pulse_Input_Method	USINT	脈波輸入方式	數值定義參考
Pulse_Output_Method	USINT	脈波輸出方式	《iR-PU01-P 使
			用手冊》的物件
			字典。
			Index=5501h &
			5511h
輸出參數	數據類型	定義	說明
Busy	BOOL	功能塊狀態	TRUE:功能塊執
			行中。
Done	BOOL	功能塊完成	TRUE:功能塊寫
			入完成。
Error	BOOL	錯誤狀態	TRUE:當 Error
			發生時。
輸入輸出	數據類型	定義	說明
Modbus_Slave	ModbusTCPSlave	指定	指定
		ModbusTCPSlave	ModbusTCPSlave
		裝置	裝置 (iR-ETN)

6.5 ETN_PU_Pulse_Out_Unit(FB) 寫入 PU 使用者脈波單位

- ▶ 功能:
 - 指定 PU 模組寫入使用者脈波輸出單位。(Axis 0~3)
- ▶ 圖示:

ETN_PU_Pulse_Out_Unit	
Execute BOOL	BOOL Busy
Axis USINT	BOOL Done
Encoder_Increments UDINT	BOOL Error
Motor_Revolution UDINT	
Motor_Shaft_Revolution UDINT	
Driving_Shaft_Revolution UDINT	
Feed UDINT	
Shaft_Revolution UDINT	
Modbus_Slave ModbusTCPSlave	

輸入參數	數據類型	定義	說明
Execute	BOOL	執行	上緣觸發寫入。
Axis	USINT	指定 PU 模組	指定iR-ETN下的
			PU 模組寫入參



			數。
			Axis: 0~3
Encoder_Increments	UDINT	編碼器增量	數值定義參考
Motor_Revolution	UDINT	馬達公轉	《iR-PU01-P 使
Motor_Shaft_Revolution	UDINT	馬達側齒輪	用手冊》的物件
Driving_Shaft_Revolution	UDINT	驅動側齒輪	字典。
Feed	UDINT	進給量	Index=608Fh &
Shaft_Revolution	UDINT	驅動側公轉	6091h & 6092h
輸出參數	數據類型	定義	說明
Busy	BOOL	功能塊狀態	TRUE:功能塊執
			行中。
Done	BOOL	功能塊完成	TRUE:功能塊寫
			入完成。
Error	BOOL	錯誤狀態	TRUE:當 Error
			發生時。
輸入輸出	數據類型	定義	說明
Modbus_Slave	ModbusTCPSlave	指定	指定
		ModbusTCPSlave	ModbusTCPSlave
		裝置	裝置 (iR-ETN)

6.6ETN_PU_Max_Setting(FB)寫入 PU 最大值設定

- ▶ 功能:
 - 指定 PU 模組寫入最大值設定。(Axis 0~3)
- ▶ 圖示:

ETN_PU_Max_Setting	
Execute BOOL	BOOL Busy
Axis USINT	BOOL Done
Max_Profile_Velocity UDINT	BOOL Error
Max_Motor_Speed UDINT	
Max_Acceleration UDINT	
Max Deceleration UDINT	
Modbus_Slave ModbusTCPSlave	

輸入參數	數據類型	定義	說明
Execute	BOOL	執行	上緣觸發寫入。
Axis	USINT	指定 PU 模組	指定iR-ETN下的
			PU 模組寫入參
			數。
			Axis: 0~3



Max_Profile_Velocity	UDINT	模組最大速度	數值定義參考
Max_Motor_Speed	UDINT	馬達最大速度	《iR-PU01-P 使
Max_Acceleration	UDINT	最大加速度	用手冊》的物件
Max_Deceleration	UDINT	最大減速度	字典。
			Index =
			607Fh &
			6080h &
			60C5h &
			60C6h
輸出參數	數據類型	定義	說明
Busy	BOOL	功能塊狀態	TRUE:功能塊執
			行中。
Done	BOOL	功能塊完成	TRUE:功能塊寫
			入完成。
Error	BOOL	錯誤狀態	TRUE:當 Error
			發生時。
輸入輸出	數據類型	定義	說明
Modbus_Slave	ModbusTCPSlave	指定	指定
		ModbusTCPSlave	ModbusTCPSlave
		裝置	裝置 (iR-ETN)

6.7ETN_PU_Motion_Config(FB)寫入 PU 運動設定

- ▶ 功能:
 - 指定 PU 模組寫入運動設定。(Axis 0~3)
- ▶ 圖示:

ETN_PU_Motion_Config	
Execute BOOL	BOOL Busy
Axis USINT	BOOL Done
Max_Position_Range_Limit DINT	BOOL Error
Min_Position_Soft_Limit DINT	
Max_Position_Soft_Limit DINT	
Quick_Stop_Deceleration UDINT	
Profile_Jerk UDINT	
Additional_Position_Modulo_Range_1st DINT	
Additional_Position_Modulo_Range_2nd DINT	
Modbus_Slave ModbusTCPSlave	

輸入參數	數據類型	定義	說明
Execute	BOOL	執行	上緣觸發寫入。
Axis	USINT	指定 PU 模組	指定iR-ETN下的
			PU 模組寫入參
			數。



			Axis: 0~3
Max_Position_Range_Limit	DINT	模組最大位置	數值定義參考
Min_Position_Soft_Limit	DINT	最小軟極限	《iR-PU01-P 使
Max_Position_Soft_Limit	DINT	最大軟極限	用手冊》的物件
Quick_Stop_Decleration	UDINT	急停減速度	字典。
Profile_Jerk	UDINT	Jerk	Index =
Additional_Position_Modulo_Range_1st	DINT	第一編碼器最大	607Bh & 607Dh
		位置	& 6085h &
Additional_Position_Modulo_Range_2nd	DINT	第二編碼器最大	60A4h &
		位置	5528h
輸出參數	數據類型	定義	說明
Busy	BOOL	功能塊狀態	TRUE:功能塊執
			行中。
Done	BOOL	功能塊完成	TRUE:功能塊寫
			入完成。
Error	BOOL	錯誤狀態	TRUE:當 Error
			發生時。
輸入輸出	數據類型	定義	說明
Modbus_Slave	ModbusTCPSlave	指定	指定
		ModbusTCPSlave	ModbusTCPSlave
		裝置	裝置 (iR-ETN)

6.8ETN_PU_DI_Setting(FB)寫入 PU 數位輸入功能設定

- ▶ 功能:
 - 指定 PU 模組寫入數位輸入功能設定。(Axis 0~3)
- ▶ 圖示:

	ETN_PU_DI_Setting	
Execute BOOL		BOOL Busy
Axis USINT		BOOL Done
Digital_Input_P	olarity UDINT	BOOL Error
DI_0_Function	USINT	
DI_1_Function	USINT	
DI_2_Function	USINT	
DI_3_Function	USINT	
DI_A_Function	USINT	
DI_B_Function	USINT	
DI_Z_Function	USINT	
Modbus_Slave	ModbusTCPSlave	

輸入參數	數據類型	定義	說明
Execute	BOOL	執行	上緣觸發寫入。



Axis	USINT	指定 PU 模組	指定iR-ETN下的 PU 模組寫入參
			數。
			Axis: 0~3
Digital_Input_Polarity	UDINT	數位輸入極性	數值定義參考
DI_0_Function	USINT	DI-0 功能	《iR-PU01-P 使
DI_1_Function	USINT	DI-1 功能	用手冊》的物件
DI_2_Function	USINT	DI-2 功能	字典。
DI_3_Function	USINT	DI-3 功能	Index =
DI_A_Function	USINT	DI-A 功能	5502h &
DI_B_Function	USINT	DI-B 功能	5503h
DI_Z_Function	USINT	DI-Z 功能	
輸出參數	數據類型	定義	說明
Busy	BOOL	功能塊狀態	TRUE:功能塊執
			行中。
Done	BOOL	功能塊完成	TRUE:功能塊寫
Done	BOOL	功能塊完成	TRUE:功能塊寫 入完成。
Done Error	BOOL BOOL	功能塊完成 錯誤狀態	
			入完成。
			入完成。 TRUE:當 Error
Error	BOOL	錯誤狀態	入完成。 TRUE:當 Error 發生時。
Error 輸入輸出	BOOL 數據類型	錯誤狀態定義	入完成。 TRUE:當 Error 發生時。 說明

6.9ETN_PU_DI_Filter(FB)寫入 PU 數位輸入濾波設定

- ▶ 功能:
 - 指定 PU 模組寫入數位輸入濾波設定。(Axis 0~3)
- ▶ 圖示:

ETN_PU_DI_Filter	
Execute BOOL	BOOL Busy
Axis USINT	BOOL Done
DI_0_Filter USINT	BOOL Error
DI_1_Filter USINT	
DI_2_Filter USINT	
DI_3_Filter USINT	
DI_A_Filter USINT	
DI_B_Filter USINT	
DI_Z_Filter USINT	
Modbus_Slave ModbusTCPSlave	



輸入參數	數據類型	定義	說明
Execute	BOOL	執行	上緣觸發寫入。
Axis	USINT	指定 PU 模組	指定iR-ETN下的
			PU 模組寫入參
			數。
			Axis: 0~3
DI_0_Filter	USINT	DI-0 濾波時間	數值定義參考
DI_1_Filter	USINT	DI-1 濾波時間	《iR-PU01-P 使
DI_2_Filter	USINT	DI-2 濾波時間	用手冊》的物件
DI_3_Filter	USINT	DI-3 濾波時間	字典。
DI_A_Filter	USINT	DI-A 濾波時間	Index =
DI_B_Filter	USINT	DI-B 濾波時間	5504h
DI_Z_Filter	USINT	DI-Z 濾波時間	
輸出參數	數據類型	定義	說明
Busy	BOOL	功能塊狀態	TRUE:功能塊執
			行中。
Done	BOOL	功能塊完成	TRUE:功能塊寫
			入完成。
Error	BOOL	錯誤狀態	TRUE:當 Error
			發生時。
輸入輸出	數據類型	定義	說明
Modbus_Slave	ModbusTCPSlave	指定	指定
		ModbusTCPSlave	ModbusTCPSlave
		裝置	裝置 (iR-ETN)

6.10 ETN_PU_DO_Setting(FB) 寫入 PU 數位輸出功能設定

- 功能:
 - 指定 PU 模組寫入數位輸出功能設定。(Axis 0~3)
- ▶ 圖示:

ETN_PU_DO_Setting	
Execute BOOL	BOOL Busy
Axis USINT	BOOL Done
Digital_Output_Polarity UDINT	BOOL Error
DO_0_Function USINT	
DO_1_Function USINT	
DO_2_Function USINT	
DO 3 Function USINT	
DO_PA_Function USINT	
DO_PB_Function USINT	
Modbus_Slave ModbusTCPSlave	



▶ 參數說明:

輸入參數	數據類型	定義	說明
Execute	BOOL	執行	上緣觸發寫入。
Axis	USINT	指定 PU 模組	指定iR-ETN下的
			PU 模組寫入參
			數。
			Axis: 0~3
Digital_Output_Polarity	UDINT	數位輸出極性	數值定義參考
DO_0_Function	USINT	DO-0 功能	《iR-PU01-P 使
DO_1_Function	USINT	DO-1 功能	用手冊》的物件
DO_2_Function	USINT	DO-2 功能	字典。
DO_3_Function	USINT	DO-3 功能	Index =
DO_PA_Function	USINT	DO-PA 功能	5512h &
DO_PB_Function	USINT	DO-PB 功能	5513h
輸出參數	數據類型	定義	說明
Busy	BOOL	功能塊狀態	TRUE:功能塊執
			行中。
Done	BOOL	功能塊完成	TRUE:功能塊寫
			入完成。
Error	BOOL	錯誤狀態	TRUE:當 Error
			發生時。
輸入輸出	數據類型	定義	說明
Modbus_Slave	ModbusTCPSlave	指定	指定
		ModbusTCPSlave	ModbusTCPSlave
		裝置	裝置 (iR-ETN)

6.11 ETN_PU_DO_Abort_Option(FB)寫入 PU 數位輸出通訊中斷設定

▶ 功能:

■ 指定 PU 模組寫入數位輸出通訊中斷設定。(Axis 0~3)

▶ 圖示:

ETN_PU_DO_Abort_Opti	ion
Execute BOOL	BOOL Busy
Axis USINT	BOOL Done
DO_0_Abort_Option USINT	BOOL Error
DO_1_Abort_Option USINT	
DO_2_Abort_Option USINT	
DO_3_Abort_Option USINT	
DO_PA_Abort_Option USINT	
DO_PB_Abort_Option USINT	
Modbus_Slave ModbusTCPSlave	



▶ 參數說明:

輸入參數	數據類型	定義	說明
Execute	BOOL	執行	上緣觸發寫入。
Axis	USINT	指定 PU 模組	指定iR-ETN下的
			PU 模組寫入參
			數。
			Axis: 0~3
DO_0_Abort_Option	USINT	DO-0 通訊中斷	數值定義參考
		設定	《iR-PU01-P 使
DO_1_Abort_Option	USINT	DO-1 通訊中斷	用手冊》的物件
		設定	字典。
DO_2_Abort_Option	USINT	DO-2 通訊中斷	Index =
		設定	5514h
DO_3_Abort_Option	USINT	DO-3 通訊中斷	
		設定	
DO_A_Abort_Option	USINT	DO-A 通訊中斷	
		設定	
DO_B_Abort_Option	USINT	DO-B 通訊中斷	
		設定	
輸出參數	數據類型	定義	說明
Busy	BOOL	功能塊狀態	TRUE:功能塊執
			行中。
Done	BOOL	功能塊完成	TRUE:功能塊寫
			入完成。
Error	BOOL	錯誤狀態	TRUE:當 Error
			發生時。
輸入輸出	數據類型	定義	說明
Modbus_Slave	ModbusTCPSlave	指定	指定
		ModbusTCPSlave	ModbusTCPSlave
		裝置	裝置 (iR-ETN)

6.12 ETN_PU_Home_Setting(FB)寫入 PU 歸原點設定

- ▶ 功能:
 - 指定 PU 模組寫入歸原點設定。(Axis 0~3)
- ▶ 圖示:



ETN_PU_Home_Setting

Execute BOOL
Axis USINT
Homing_Method SINT
Speed_Search_Switch UDINT
Speed_Search_Zero UDINT
Home_Offset DINT
Homing_Acceleration UDINT
Additional_Home_Offset_1st DINT
Additional_Home_Offset_2nd DINT

Modbus_Slave ModbusTCPSlave

BOOL Busy-BOOL Done-BOOL Error-

輸入參數	數據類型	定義	說明
Execute	BOOL	執行	上緣觸發寫入。
Axis	USINT	指定 PU 模組	指定iR-ETN下的
AAIS	OSINT		PU模組寫入參
			數。
			刻 Axis:0~3
Howeing Mothed	LICINIT	自己 [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	
Homing_Method	USINT	歸原點方式	數值定義參考
Speed_Search_Switch	USINT	歸原點速度-慢	《iR-PU01-P 使
		速	用手冊》的物件
Speed_Search_Zero	USINT	歸原點速度-快	字典。
		速	Index =
Home_Offset	USINT	原點偏移量	6098h &
Homing_Acceleration	USINT	歸原點加速度	6099h &
Additional_Home_Offset_1st	USINT	第一編碼器原點	607Ch &
		偏移量	609Ah &
Additional Home Offset 2nd	USINT	第二編碼器原點	5529h
		偏移量	
輸出參數	數據類型	定義	說明
Busy	BOOL	功能塊狀態	TRUE:功能塊執
			行中。
Done	BOOL	功能塊完成	TRUE:功能塊寫
			入完成。
Error	BOOL	錯誤狀態	TRUE:當 Error
			發生時。
輸入輸出	數據類型	定義	說明
Modbus_Slave	ModbusTCPSlave	指定	指定
		ModbusTCPSlave	ModbusTCPSlave
		裝置	裝置 (iR-ETN)



6.13 ETN_PU_AddPosition_Unit(FB) 寫入 PU 編碼器使用者單位

- ▶ 功能:
 - 指定 PU 模組寫入編碼器使用者單位。(Axis 0~3)
- ▶ 圖示:

ETN_PU_AddPosition_Unit	
Execute BOOL	BOOL Busy
Axis USINT	BOOL Done
Add_Position_1st_Encoder_Increments UDINT	BOOL Error
Add_Position_1st_Motor_Revolution UDINT	
Add_Position_1st_Motor_Shaft_Revolution UDINT	
Add_Position_1st_Driving_Shaft_Revolution UDINT	
Add_Position_1st_Feed UDINT	
Add_Position_1st_Shaft_Revolution UDINT	
Add_Position_2nd_Encoder_Increments UDINT	
Add_Position_2nd_Motor_Revolution UDINT	
Add_Position_2nd_Motor_Shaft_Revolution UDINT	
Add_Position_2nd_Driving_Shaft_Revolution UDINT	
Add_Position_2nd_Feed UDINT	
Add_Position_2nd_Shaft_Revolution UDINT	
Modbus_Slave ModbusTCPSlave	

輸入參數	數據類型	定義	說明
Execute	BOOL	執行	上緣觸發寫入。
Axis	USINT	指定 PU 模組	指定iR-ETN下的
			PU 模組寫入參
			數。
			Axis: 0~3
Add_Postion_1st_Encoder_Increments	UDINT	第一編碼器增量	數值定義參考
Add_Postion_1st_Motor_Revolution	UDINT	第一編碼器公轉	《iR-PU01-P 使
Add_Postion_1st_Motor_Shaft_Revolution	UDINT	第一編碼器馬達	用手冊》的物件
		側齒輪	字典。
Add_Postion_1st_Driving_Shaft_Revolution	UDINT	第一編碼器驅動	Index =
		側齒輪	60E6h &
Add_Postion_1st_Feed	UDINT	第一編碼器進給	60EBh &
		量	60E8h &
Add_Postion_1st_Shaft_Revolution	UDINT	第一編碼器驅動	60EDh &
		側公轉	60E9h &
Add_Postion_2nd_Encoder_Increments	UDINT	第二編碼器增量	60EEh
Add_Postion_2nd_Motor_Revolution	UDINT	第二編碼器公轉	
Add_Postion_2nd_Motor_Shaft_Revolution	UDINT	第二編碼器馬達	
		側齒輪	
Add_Postion_2nd_Driving_Shaft_Revolution	UDINT	第二編碼器驅動	
		側齒輪	
Add_Postion_2nd_Feed	UDINT	第二編碼器進給	



		量	
Add_Postion_2nd_Shaft_Revolution	UDINT	第二編碼器驅動	
		側公轉	
輸出參數	數據類型	定義	說明
Busy	BOOL	功能塊狀態	TRUE:功能塊執
			行中。
Done	BOOL	功能塊完成	TRUE:功能塊寫
			入完成。
Error	BOOL	錯誤狀態	TRUE:當 Error
			發生時。
輸入輸出	數據類型	定義	說明
Modbus_Slave	ModbusTCPSlave	指定	指定
		ModbusTCPSlave	ModbusTCPSlave
		裝置	裝置 (iR-ETN)

6.14 ETN_PU_Motion_DIO_Setting(FB)寫入 PU 運動中數位輸入輸出功

能

- ▶ 功能:
 - 指定 PU 模組寫入運動中數位輸入輸出功能。(Axis 0~3)
- ▶ 圖示:

ETN_PU_Motion_DIO_Setting	
Execute BOOL	BOOL Busy
Axis USINT	BOOL Done
Motion_Output_Setting_0 UDINT	BOOL Error
Motion_Output_Setting_1 UDINT	
Motion_Output_Setting_2 UDINT	
Motion_Trigger_Setting_0 UINT	
Motion_Trigger_Setting_1 UINT	
Motion_Trigger_Setting_2 UINT	
Modbus_Slave ModbusTCPSlave	

輸入參數	數據類型	定義	說明
Execute	BOOL	執行	上緣觸發寫入。
Axis	USINT	指定 PU 模組	指定iR-ETN下的
			PU 模組寫入參
			數。
			Axis: 0~3
Motion_Output_Setting_0	UDINT	運動中數位輸出	數值定義參考
		設定-0	《iR-PU01-P 使
Motion_Output_Setting_1	UDINT	運動中數位輸出	用手冊》的物件



		設定-1	字典。
Motion_Output_Setting_2	UDINT	運動中數位輸出	Index =
		設定-2	558Fh &
Motion_Input_Setting_0	UINT	運動中數位輸入	559Fh
		設定-0	
Motion_Input_Setting_1	UINT	運動中數位輸入	
		設定-1	
Motion_Input_Setting_2	UINT	運動中數位輸入	
		設定-2	
輸出參數	數據類型	定義	說明
Busy	BOOL	功能塊狀態	TRUE:功能塊執
			行中。
Done	BOOL	功能塊完成	TRUE:功能塊寫
			入完成。
Error	BOOL	錯誤狀態	TRUE:當 Error
			發生時。
輸入輸出	數據類型	定義	說明
Modbus_Slave	ModbusTCPSlave	指定	指定
		ModbusTCPSlave	ModbusTCPSlave
		裝置	裝置 (iR-ETN)

6.15 ETN_PU_PWM_Setting(FB) 寫入 PU PWM 功能

▶ 功能:

■ 指定 PU 模組寫入 PWM 功能。(Axis 0~3)

▶ 圖示:

ETN_PU_PWM_Setting	
Execute BOOL	BOOL Busy
Axis USINT	BOOL Done
D0_PWM_Setting UDINT	BOOL Error
D1_PB_PWM_Setting UDINT	
Modbus_Slave ModbusTCPSlave	

輸入參數	數據類型	定義	說明
Execute	BOOL	執行	上緣觸發寫入。
Axis	USINT	指定 PU 模組	指定iR-ETN下的
			PU 模組寫入參
			數。
			Axis: 0~3
D0_PWM_Setting	UDINT	DO-0 輸出作	數值定義參考



		PWM 功能設定	《iR-PU01-P 使
D1_PB_PWM_Setting	UDINT	DO-1 & PB 輸出	用手冊》的物件
		作 PWM 功能設	字典。
		定	Index =
			551Ah
輸出參數	數據類型	定義	說明
Busy	BOOL	功能塊狀態	TRUE:功能塊執
			行中。
Done	BOOL	功能塊完成	TRUE:功能塊寫
			入完成。
Error	BOOL	錯誤狀態	TRUE:當 Error
			發生時。
輸入輸出	數據類型	定義	說明
Modbus_Slave	ModbusTCPSlave	指定	指定
		ModbusTCPSlave	ModbusTCPSlave
		裝置	裝置 (iR-ETN)

6.16 ETN_PU_Axis_Setting(FB) 寫入 PU 其他軸功能設定

- ▶ 功能:
 - 指定 PU 模組寫入其他軸功能設定。(Axis 0~3)
- ▶ 圖示:

BOOL Busy
BOOL Done
BOOL Error

輸入參數	數據類型	定義	說明
Execute	BOOL	執行	上緣觸發寫入。
Axis	USINT	指定 PU 模組	指定iR-ETN下的
			PU 模組寫入參
			數。
			Axis: 0~3
Cycle	UDINT	運動掃描週期	數值定義參考
Bias_Velocity	UDINT	開始速度	《iR-PU01-P 使
Backlash_Compensation	UINT	背隙補償	用手冊》的物件
			字典。



			Index =
			5520h &
			5521h
輸出參數	數據類型	定義	說明
Busy	BOOL	功能塊狀態	TRUE:功能塊執
			行中。
Done	BOOL	功能塊完成	TRUE:功能塊寫
			入完成。
Error	BOOL	錯誤狀態	TRUE:當 Error
			發生時。
輸入輸出	數據類型	定義	說明
Modbus_Slave	ModbusTCPSlave	指定	指定
		ModbusTCPSlave	ModbusTCPSlave
		裝置	裝置 (iR-ETN)



7. PU_PWM 功能塊

7.1PU_PWM 參數功能塊簡介

PU_PWM 功能塊主要設定 iR-PU01-P 的 PWM 功能,方便使用者在程式中動態改變 PWM 的數值。(PWM 物件定義請參考 iR-PU01-P 使用手册的物件字典中 PWM Output Setting)

7.2 PU_Frequency_Transfer_PWM(FUN)

- ▶ 功能:
 - 數值轉換。將頻率(Hz)轉換為 iR-PU01-P 的 PWM 參數
- ▶ 圖示:

	PU_Frequency_Transfer_PWM
Frequency UDINT Duty UINT	stPU_PWM_Data PU_Frequency_Transfer_PWM

▶ 參數說明:

輸入參數	數據類型	定義	說明
Frequency	UDINT	頻率	頻率單位赫
			兹(Hz)
Duty	UINT	工作週期	PWM 工作週
			期,設定範圍
			在 0%~100%
輸出參數	數據類型	定義	說明
PU_Frequency_Transfer_PWM	stPU_PWM_Data	頻率轉換為	
		PU 的 PWM	
		參數	

7.3 PU_ PWM_Output_COP(FB)

- ▶ 功能:
 - 將頻率(Hz)轉換為 iR-PU01-P 的 PWM 參數並寫入 (iR-COP 專用)
- ▶ 圖示:

PU_P	WM_Output_COP
Execute BOOL	BOOL Done
Frequency UDINT	BOOL Busy
Axis USINT	cia405,CANOPEN_KERNEL_ERROR Error
Node_ID USINT	cia405.SDO_ERROR ErrorInfo
Out_Position ePU_PWM_Output	

輸入參數	數據類型	定義	說明
Execute	BOOL	執行	上緣觸發寫入。
Frequency	UDINT	頻率	頻率單位赫茲



			(Hz)
Axis	USINT	指定 PU 模組	指定iR-COP下的
			PU 模組寫入參
			數。
			Axis: 0~3
Node_ID	USINT	iR-COP Node ID	
Out_Position	ePU_PWM_Output	選擇 PWM 輸出	PWM 可在
		位置	DO-0 \ DO-1 \ PB
			輸出
輸出參數	數據類型	定義	說明
輸出參數 Done	數據類型 BOOL	定義 功能塊完成	說明 TRUE:功能塊寫
	27.07.7.	, _ , _	,,,,,
	27.07.7.	, _ , _	TRUE:功能塊寫
Done	BOOL	功能塊完成	TRUE:功能塊寫 入完成。
Done	BOOL	功能塊完成	TRUE:功能塊寫 入完成。 TRUE:功能塊執
Done Busy	BOOL	功能塊完成功能塊狀態	TRUE:功能塊寫 入完成。 TRUE:功能塊執 行中。
Done Busy	BOOL	功能塊完成功能塊狀態	TRUE:功能塊寫 入完成。 TRUE:功能塊執 行中。 參考 CiA405 功

7.4 PU_ PWM_Output_ECAT(FB)

▶ 功能:

■ 將頻率(Hz)轉換為 iR-PU01-P 的 PWM 參數並寫入 (iR-ECAT 專用)

▶ 圖示:

PU_PWM_Output_	ECAT
Execute BOOL	BOOL Done
Frequency UDINT	BOOL Busy
Axis USINT	BOOL Error
Device UINT	ETC_CO_ERROR ErrorInfo
Out_Position ePU_PWM_Output	

輸入參數	數據類型	定義	說明
Execute	BOOL	執行	上緣觸發寫入。
Frequency	UDINT	頻率	頻率單位赫茲(Hz)
Axis	USINT	指定 PU 模組	指定 iR-ECAT 下的
			PU 模組寫入參
			數。
			Axis: 0~3
Device	UINT	EtherCAT address	iR-ECAT 的




			EtherCAT address
Out_Position	ePU_PWM_Output	選擇PWM輸出位置	PWM 可在 DO-0、
			DO-1、PB 輸出
輸出參數	數據類型	定義	說明
Done	BOOL	功能塊完成	TRUE:功能塊寫入
			完成。
Busy	BOOL	功能塊狀態	TRUE:功能塊執行
			中。
Error	BOOL	錯誤狀態	TRUE:當 Error 發
			生時。
ErrorInfo	ETC_CO_ERROR	錯誤碼	錯誤資訊參考列
			舉 ETC_CO_ERROR



8. VAR_ACCESS 功能

8.1VAR_ACCESS 功能簡介


VAR_ACCESS 為標籤存取的功能,使用 VAR_ACCESS 功能前必須先在 Symbol Configuration 建立標籤後,VAR_ACCESS 才能存取標籤數值。

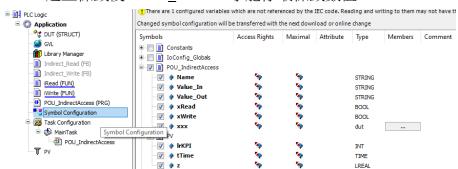

存取的標籤限定 IEC 資料型態,包含 BOOL、BYTE、WORD、DWORD、LWORD、SINT、INT、DINT、LINT、USINT、UINT、UDINT、ULINT、REAL、LREAL、STRING、WSTRING、TIME、DATE。

8.2 Read_Symbol

- ▶ 功能:
 - 輸入標籤名稱回傳該標籤數值。
- ▶ 圖示:

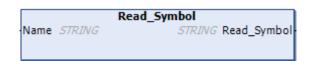

▶ 參數說明:

輸入參數	數據類型	定義	說明
Name	STRING	標籤名稱	
輸出參數	數據類型	定義	說明
Read_Symbol	STRING	數值回傳	

▶ 使用說明:



讀取標籤的名稱必須為全名。範例為讀取 PV 中的標籤 a。 全名 = 根目錄(Application).子目錄(PV).標籤(a)。範例中標籤的全名為 Application.PV.a



8.3 Write_Symbol

- ▶ 功能:
 - 輸入標籤名稱與標籤數值,寫入標籤
- ▶ 圖示:

Write_Symbol

Name STRING STRING Write_Symbol

Value STRING

▶ 參數說明:

輸入參數	數據類型	定義	說明
Name	STRING	標籤名稱	
Value	STRING	標籤數值	

▶ 使用說明:



存取標籤的名稱必須為全名。範例為寫入 PV 中的標籤 b。

全名 = 根目錄(Application).子目錄(PV).標籤(b)。範例中的標籤的全名為Application.PV.b






9. Weintek_iBus_Library 功能塊

9.1. Weintek_iBus_Library 功能簡介


Weintek_iBus_Library 的功能塊只能在 cMT-CTRL01 上使用,功能為讀取/寫入 cMT-CTRL01 下的 iR 模組參數。

Step1. 在威綸官網下載 cMT+CODESYS Package

網址連結[https://www.weintek.com/globalw/Download/Download.aspx] ※版本號 1.0.0.280 或更新,已自動將 Weintek_CODESYS_Library 安裝在 CODESYS 內。

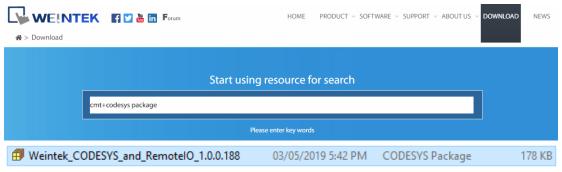


Step2. 在 [Add library] » (Miscellanuous) 下,加入 Weintek CODESYS Library。

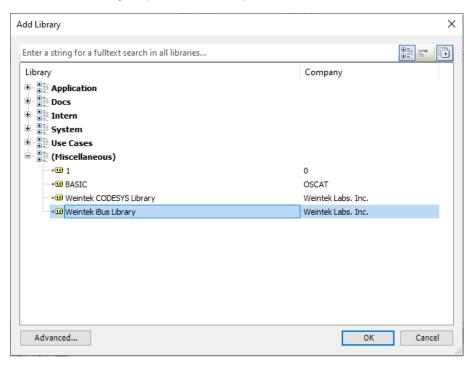


Step3. 開啟 [Details],在 Function Blocks 下可看到功能塊。



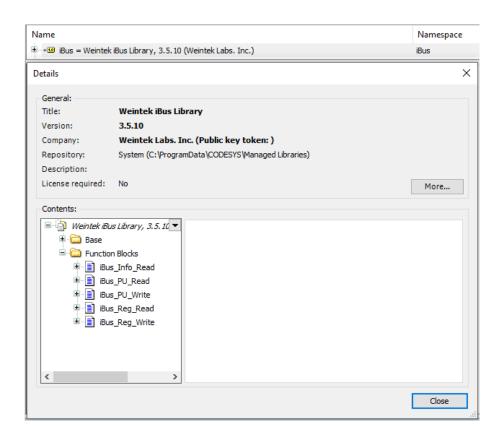

9.2. iBus_Info_Read

- ▶ 功能:
 - 指定 iR 模組讀取模組資訊
- ▶ 圖示:

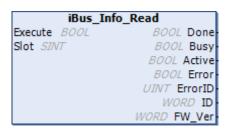

輸入參數	數據類型	定義	說明
Execute	BOOL	執行	
Slot	SINT	模組順序	模組順序=0~15
輸出參數	數據類型	定義	說明
Done	BOOL	功能塊完成	TRUE:功能塊讀取完成。
Busy	BOOL	功能塊狀態	TRUE:功能塊執行中。
Active	BOOL	運行狀態	TRUE:功能塊的命令生效。
Error	BOOL	功能塊錯誤狀	TRUE:功能塊發生錯誤。
		態	



ErrorID	UINT	錯誤碼	功能塊錯誤碼,參考"附錄 D"
ID	WORD	iR 模組編號	
FW_Ver	WORD	模組韌體版本	

9.3. iBus_PU_Read

▶ 功能:

■ 輸入 iR-PU01-P 模組順序及物件地址讀取 iR-PU 參數數值。


▶ 圖示:

iBus_PU_Read		
Execute BOOL	BOOL Done	
DevicePU BYTE	BOOL Busy	
Index WORD	BOOL Active	
Subindex BYTE	BOOL Error	
	UINT ErrorID	
	BYTE DataLength	
	DWORD Data	

▶ 參數說明:

輸入參數	數據類型	定義	說明
Execute	BOOL	執行	
DevicePU	BYTE	PU 模組順序	模組順序=0~3
Index	WORD	主索引	物件地址參考《iR-PU01-P手冊》
SubIndex	BYTE	子索引	
輸出參數	數據類型	定義	說明
Done	BOOL	功能塊完成	TRUE:功能塊讀取完成。
Busy	BOOL	功能塊狀態	TRUE:功能塊執行中。
Active	BOOL	運行狀態	TRUE:功能塊的命令生效。
Error	BOOL	功能塊錯誤狀	TRUE:功能塊發生錯誤。
		態	
ErrorID	UINT	錯誤碼	功能塊錯誤碼,參考"附錄 D"
DataLength	BYTE	資料長度	讀取資料以 BYTE 為單位。
Data	DWORD	資料	

▶ 使用說明:

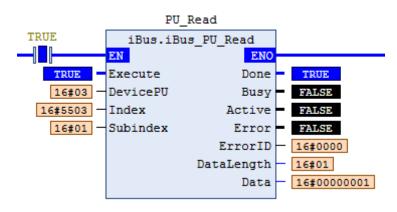



觸發 "Execute" 讀取第4個PU模組的物件數值,得到物件地址Index=16#5503, Sub Index=01的資料長度為1(1 byte),數值為 $1 \circ$

9.4. iBus_PU_Write


- ▶ 功能:
 - 輸入 iR-PU 模組順序及物件地址寫入 iR-PU 物件數值。
- ▶ 圖示:

iBus_PU_W	/rite
Execute BOOL	BOOL Done
DevicePU BYTE	BOOL Busy
Index WORD	BOOL Active
Subindex BYTE	BOOL Error
DataLength BYTE	UINT ErrorID
Data DWORD	

▶ 參數說明:

輸入參數	數據類型	定義	說明	
Execute	BOOL	執行		
DevicePU	BYTE	PU 模組順序	模組順序=0~3	
Index	WORD	主索引	物件地址參考《iR-PU01-P手冊》	
SubIndex	BYTE	子索引		
DataLength	BYTE	資料長度	讀取資料以 BYTE 為單位	
Data	DWORD	資料		
輸出參數	數據類型	定義	說明	
輸出參數 Done	數據類型 BOOL	定義 功能塊完成	說明 TRUE:功能塊讀取完成。	
		7-4-5	7,074	
Done	BOOL	功能塊完成	TRUE:功能塊讀取完成。	
Done Busy	BOOL BOOL	功能塊完成功能塊狀態	TRUE:功能塊讀取完成。 TRUE:功能塊執行中。	
Done Busy Active	BOOL BOOL	功能塊完成 功能塊狀態 運動狀態	TRUE:功能塊讀取完成。 TRUE:功能塊執行中。 TRUE:功能塊的命令生效。	

▶ 使用說明:

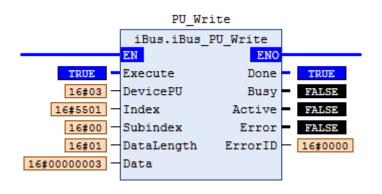



觸發"Execute"寫入第 4 個 PU 模組的物件數值,寫入物件地址 Index=16#5501,Sub Index=00 的資料長度為 1(1 byte),數值為 $3 \circ$

9.5. iBus_Reg_Read

▶ 功能:

■ 模式 1: ModuleID=BySlot,輸入 iR 模組順序及地址讀取數值。

■ 模式 2: ModuleID=模組代碼, 指定 iR 模組的模組代碼及地址讀取數值。

▶ 圖示:

iBus_Reg_Read	
Execute BOOL	BOOL Done
Device_Slot BYTE	BOOL Busy
ModuleID eCTRL_MODULE_LIST	BOOL Active
Address WORD	BOOL Error
	UINT ErrorID
	WORD Data

▶ 參數說明:

輸入參數	數據類型	定義	說明
Execute	BOOL	執行	
Device_Slot	BYTE	模組順序	模組順序:
			ModuleID=BySlot 時,用模組順序指定
			iR 模組
			ModuleID=ModuleID 時,用模組代碼
			指定 iR 模組
ModuleID	WORD	模組代碼	
Address	BYTE	地址	地址參考
			《iR-AQ04-VI iR-AM06-VI iR-AI04-VI
			使用手冊》、《iR-AI04-TR 使用手冊》
輸出參數	數據類型	定義	說明
Done	BOOL	功能塊完	TRUE:功能塊讀取完成。
		成	
Busy	BOOL	功能塊狀	TRUE:功能塊執行中。
		態	
Active	BOOL	運動狀態	TRUE:功能塊的命令生效。
Error	BOOL	功能塊錯	TRUE:功能塊發生錯誤。
		誤狀態	
ErrorID	UINT	錯誤碼	功能塊錯誤碼,參考"附錄 D"
Data	DWORD	資料	

9.6. iBus_Reg_Write

▶ 功能:



■ 模式 1: ModuleID=BySlot,輸入 iR 模組順序及地址寫入數值。

■ 模式 2: ModuleID=模組代碼, 指定 iR 模組的模組代碼及地址寫入數值。

▶ 圖示:

 iBus_Reg_Write

 Execute BOOL
 BOOL Done

 Device_Slot BYTE
 BOOL Busy

 ModuleID eCTRL_MODULE_LIST
 BOOL Active

 Address WORD
 BOOL Error

 Data WORD
 UINT ErrorID

▶ 參數說明:


輸入參數	數據類型	定義	說明
Execute	BOOL	執行	
Device_Slot	ВҮТЕ	模組順序	模組順序:
			ModuleID=BySlot 時,用模組順序指
			定 iR 模組
			ModuleID=ModuleID 時,用模組代碼
			指定 iR 模組
ModuleID	WORD	模組代碼	
Address	BYTE	地址	地址參考
			《iR-AQ04-VI iR-AM06-VI iR-AI04-VI
			使用手冊》、《iR-AI04-TR 使用手冊》
Data	DWORD	資料	
輸出參數	數據類型	定義	說明
Done	BOOL	功能塊完	TRUE:功能塊讀取完成。
		成	
Busy	BOOL	功能塊狀	TRUE:功能塊執行中。
		態	
Active	BOOL	運動狀態	TRUE:功能塊的命令生效。
Error	BOOL	功能塊錯	TRUE:功能塊發生錯誤。
		誤狀態	
ErrorID	UINT	錯誤碼	功能塊錯誤碼,參考"附錄 D"

➤ iBus_Reg_Read & iBus_Reg_Write 使用說明:

模式 1(ModuleID=BySlot): 觸發"Execute"寫入第 1 個 iR 模組的暫存器,寫入 地址 0,數值為 3,並讀回寫入數值。



模式 2(ModuleID=模組編號): 觸發"Execute"寫入第 1 個溫度模組的暫存器, 寫入地址 0,數值為 2,並讀回寫入數值。

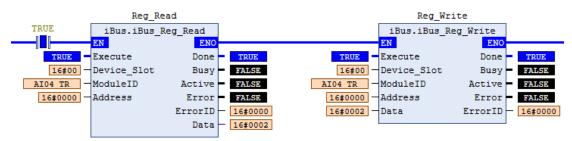



附錄A. Motion Control FB Error Code


錯誤編號	FB 錯誤名稱	說明	故障排除
0	NO_ERROR	無錯誤發生	
1	AXIS_NOT_READY	運動時軸未就緒	排除其他錯誤後開啟
			MC_Power 到 Status
			為 True 的狀態重新
			啟動運動
2	AXIS_BUFFER_FULL	定位運動 Buffer	請修改程式避免將過
		已滿	多的定位運動排入
			Buffer,並使用
			MC_Reset 清除錯誤
3	AXIS_MOTION_ERROR	運動錯誤	請參考" iR-PU01-P 使
			用說明"的 4.3 Error
			故障排除
4	AXIS_HOMING_ERROR	回原點錯誤	請檢查回原點的參數
			與環境設定
5	AXIS_TRANSITION_ERROR	錯誤的運動模式	請修改程式避免
		切換	Homing 與其他模式的
			運動之間的連接或是
			定位 Buffer 與非定位
			運動相接,並使用
			MC_Reset 清除錯誤
6	FB_RUNTIME_ERROR	功能塊執行錯誤	您的功能塊與
			CODESYS 裝置不匹
			配,請使用威綸
			CODESYS 控制器。

※iR-PU01-P 模組發生錯誤時,錯誤碼在軸參數的 ErrorCode 內,詳細錯誤碼可參考"iR-PU01-P 使用說明"的第4章故障排除。



附錄B. 歸原點方式


方法 1 & 2:使用極限及 Index 脈波歸原點 啟動歸原點運動後尋找極限訊號,再反向尋找第一個 Index 脈波。

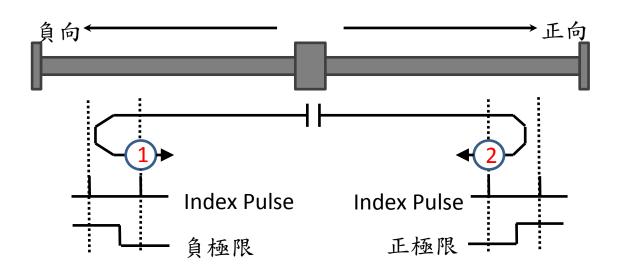




方法 3~6:使用原點感測及 Index 脈波歸原點

啟動歸原點運動依照原點感測位置決定運動方向尋找原點感測訊號,碰觸原點感測訊號的上升緣或下降緣後再往正向/負向尋找第一個 Index 脈波。

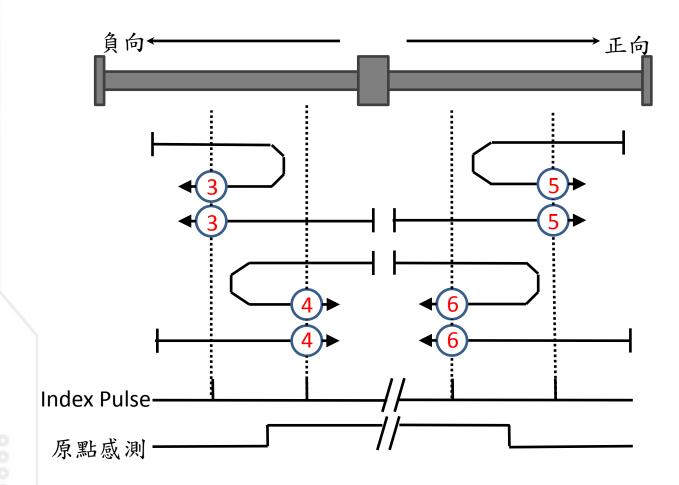




方法 7~10:使用原點感測、正極限及 Index 脈波歸原點 - 初始移動往正向 啟動歸原點運動往正方向尋找原點感測訊號,若碰觸正極限則反向尋找原點感測, 找到原點感測訊號的上升緣或下降緣後再往正向/負向尋找第一個 Index 脈波。

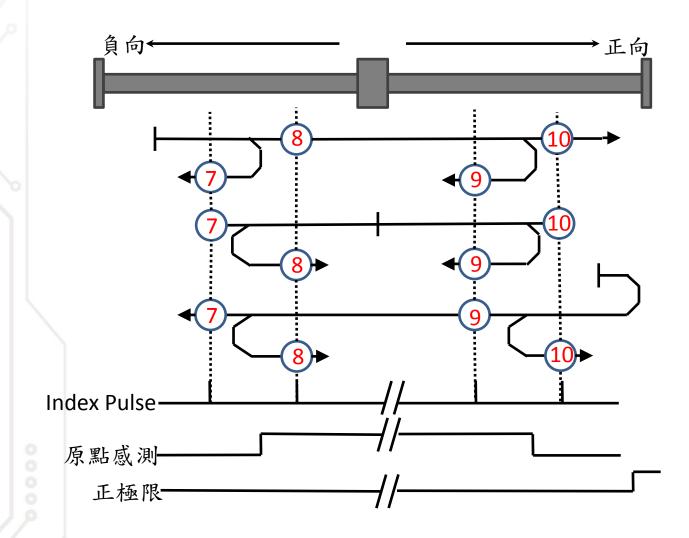




方法 11~14:使用原點感測、負極限及 Index 脈波歸原點 - 初始移動往負向 啟動歸原點運動往負方向尋找原點感測訊號,若碰觸負極限則反向尋找原點感測, 找到原點感測訊號的上升緣或下降緣後再往正向/負向尋找第一個 Index 脈波。

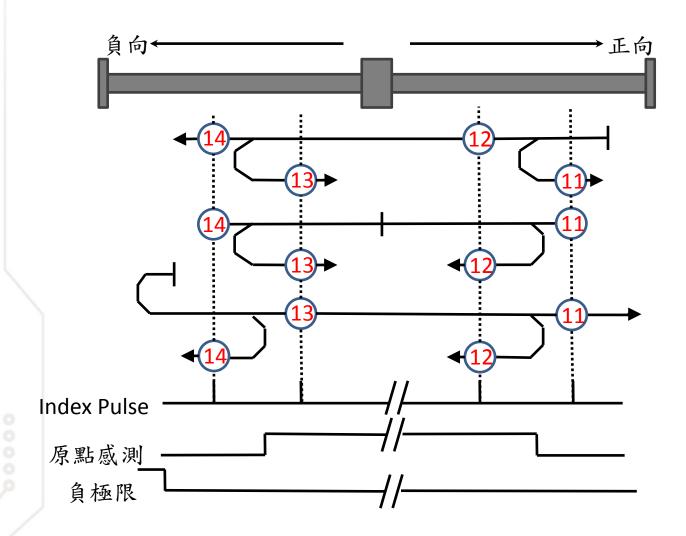



方法 17 & 18:使用極限歸原點


方法 17 & 18 與方法 1 & 2 類似但不找尋 Index 脈波,原點完成在極限位置。

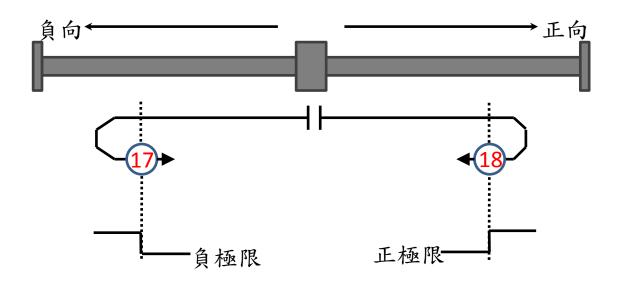



方法 19~22:使用原點感測歸原點

方法 19~22 與方法 3~6 類似但不找尋 Index 脈波,所以原點完成在原點感 測位置的兩側。

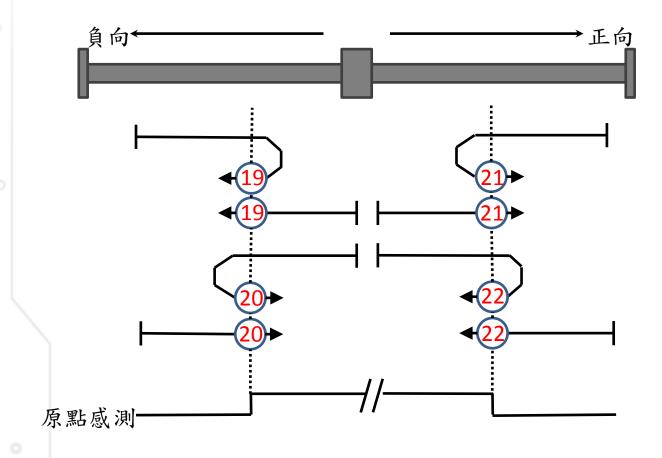



方法 23~26:使用原點感測、正極限歸原點


方法 23~26 與方法 7~10 類似但不找尋 Index 脈波,所以原點完成在原點感測位置的兩側。

方法 27~30:使用原點感測、負極限歸原點

方法 27~30 與方法 11~14 類似但不找尋 Index 脈波,所以原點完成在原點 感測位置的兩側。

方法 33~34:使用 Index 歸原點

方法 33~34 只找尋第一個 Index 脈波。

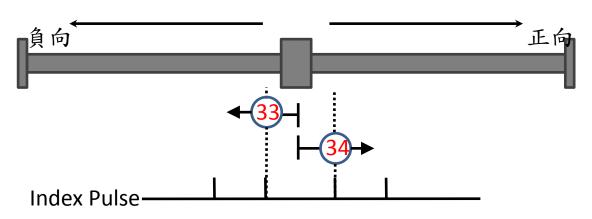

方法 37(預設):

當前位置為原點完成位置。


Position actual value = Home offset




附錄C. Enum 列表

名稱	說明
eAXIS_CiA402_Mode	CiA402 中的運動模式
eAXIS_FB_ERROR	FB 的 Error 輸出錯誤代碼
eAXIS_STATE	軸狀態機
eCOP_SDO_OD_PU	定義 PU 在 CANopen 上需透過 SDO 存
	取的 Object Index
eECAT_SDO_OD_PU	定義 PU 在 EtherCAT 上需透過 SDO 存
	取的 Object Index
eMC_BUFF_MODE	定位 FB 的 BufferMode 模式
eMC_CAM_TABLEID	MC_CAM 凸輪編號
eMC_DIRECTION	MC_MoveAbsolute 的 Direction 設定
eMC_IO_CTRL	定義 10 控制選項組合

※ eCOP_SDO_OD_PU 與 eECAT_SDO_OD_PU 中列出 CiA402 以及 PU 自訂義物件中常用於 SDO 讀寫的參數,每一個參數的註解中都有參數的子索引、長度、讀寫屬性以及參數設定說明,可搭配 CODESYS 提供的 CANopen 以及 EtherCAT的 SDO 功能塊使用。

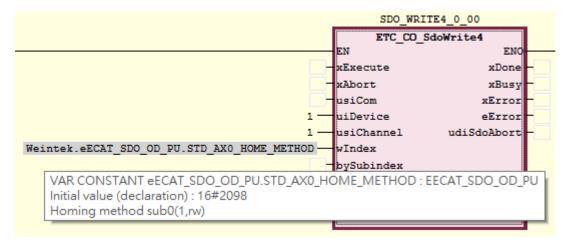



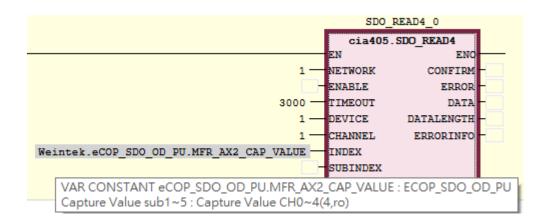



附錄D. iBus FB Error Code

錯誤編號	FB 錯誤名稱	故障排除
16#1	iBus 緩衝區命令已滿	不能下超過 255 個 iBus 功能塊命令
16#2	Slot 大於模組上限	Slot 數值必須小於 15
16#3	等待逾時	確認 CODESYS Runtime 以及 iR_Slave 版
		本為最新版本